

Doporučení po zátopových zkouškách:

1) Odlučovač škrobů FA15E – cca 0,8 m³

Z důvodu nemožnosti utěsnění odtoku, lze prozatím ověřit těsnost metodou měření hladiny z čistícího otvoru uvnitř budovy na provozní hladinu.

Při odstávce kuchyně bychom doporučili:

- vyčistit odlučovač škrobů FA 15 E
- vyměnit rezavý kovový rám + kovový poklop – nejlépe z nerez materiálu
- vysanovat betonové stěny a napojení na plast – speciální sanační omítkou pro kanalizace
- vytyčit přípojku mezi Š20-Š19 a vybudovat zde revizní čistící šachtu, která by se mohla používat na čištění zatukované přípojky i na měření poklesu hladiny v budoucnosti (viz. mapa)

2) Odlučovač tuků DG08E včetně kalové jímky – 2,3 m³

Odtok lze utěsnit v šachtě Š25 za odlučovačem těsnícím vakem včetně měřicího odměrného válce. Hladina vody lze zvýšit oproti provozní hladině o cca 0,4 metru (hrana plastové části odlučovače). Takto bude měřeno část nátokového potrubí i odtokové potrubí do šachty Š25.

Průběh zkoušky:

- bylo napuštěno na výšku hladiny 1,30m (cca 30cm betonové skruže)
- hladina rychle klesala
- při výšce hladiny 0,95 m (už bez betonové části) pokles hladiny zpomalil, zůstalo napuštěno celé odtokové potrubí a část přítokového potrubí
- měřicí těsnící vak v Š25 byl vypuštěn, aby bylo dosaženo pouze provozní hladiny pro ověření, zda je netěsnost v nádrži či na potrubí
- z přítoku stále přitékala voda
- byl umístěn těsnící vak cca 30 cm do přítoku, ale voda stále přitékala
- povytažením těsnícího vaku až do nádrže přítok přestal !!! **NEĚSNOST napojení přítoku !!!** – v místě podezřelého propadení povrchu
- z odtokového potrubí ještě chvíli odtékala voda – **podezření na stejný problém u napojení odtokového potrubí** – také propadený povrch

Při odstávce kuchyně bychom doporučili:

- vyčistit odlučovač tuků BG 08 E
- vysanovat betonové stěny a napojení na plast – speciální sanační omítkou pro kanalizace
- zkontrolovat napojení přítoku a odtoku (viz. mapa), případně zvážit v těchto místech nové čistící šachty
- v Š25 vyměnit staré rezavé stupačky a přidat ještě 2ks (bez lanového žebříku se do šachty nedá dostat)

v případě nejasností volejte prosím tel. 777 243 745 – Masařík David.