



IMOS BRNO, a.s.
DIVIZE SILNIČNÍ VÝVOJ
OLOMOUCKÁ 174
627 00 BRNO

výzkum, vývoj, poradenství, průzkumy a diagnostika, akreditovaná zkušební laboratoř
tel: 548129342, 602554150, fax: 548129285
E-mail: meluzinp@imosbrno.eu, <http://www.imosbrno.eu>

ZPRÁVA č.0841 V125019

**DIAGNOSTIKA VOZOVKY A NÁVRH OPRAVY
NA VYBRANÝCH ÚSECÍCH SILNIC
III/4176 A III/4185, TELNICE NÁDRAŽÍ**

Objednatel: VIAPONT s.r.o.

Vyhotoveno ve čtyřech
výtiscích s rozdělením:

3 x VIAPONT s.r.o. (+3xCD)
1 x IMOS Brno, DSV

Výtisk č. **1**



Razítko a podpis

Duben 2012

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objednatel

VIAPONT s.r.o., zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
Vodní 13, 602 00 Brno
IČ: 46995447

Zhotovitel

IMOS Brno, a.s., zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
divize silniční vývoj
Olomoucká 174, 627 00 Brno
IČ: 25322257

Smluvní vztah (objednávka)

Objednávka č. 2012/1671 ze dne 12.4.2012.

Použité technické předpisy

ČSN CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin – Část 1: Stanovení vlhkosti zemin
ČSN CEN ISO/TS 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin – Část 4: Stanovení zrnitosti zemin
ČSN CEN ISO/TS 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin – Část 12: Stanovení konzistenčních mezí
ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací
ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena
TKP Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

Systém jakosti – oprávnění zhotovitele

- Certifikát č. Q 255-1 podle ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 pro IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno mj. na činnost Průzkumné a diagnostické práce v oboru pozemních komunikací od certifikačního orgánu Qualiform, a.s.
- Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací číslo 209/2010 pro Ing. Petra Meluzina, které vydalo pod č.j. 488/2010-910-IPK/1 Ministerstvo dopravy, Odbor silniční infrastruktury.
- Osvědčení o akreditaci č.23/2010 pro zkušební laboratoř č.1074 IMOS Brno, a.s., divize silniční vývoj, Olomoucká 174, 627 00 Brno, vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
- Osvědčení o autorizaci číslo 22383 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Ing. Meluzina, který je autorizovaným inženýrem v oboru zkoušení a diagnostika staveb, ČKAIT 0007511.

Všeobecně

Na základě výše uvedené objednávky provedl zhotovitel diagnostický průzkum vozovky na vybraných úsecích silnic III/4176 a III/4185 spočívající ve vizuální prohlídce s grafickým záznamem a fotodokumentací poruch, měření průhybů a posouzení únosnosti vozovky, kopaných sondách a rozborech podložních zemin. Posouzení parametrů vozovky je provedeno podle technických podmínek TP87. Byly stanoveny výstupní parametry k hodnocení konstrukce vozovky. Předkládá se návrh opravy vozovky.

2. LOKALIZACE ÚSEKŮ

Druh a označení pozemní komunikace

Předmětem posouzení jsou vybrané úseky na silnicích III. třídy v Jihomoravském kraji. Silnice jsou dvoupruhové obousměrné pozemní komunikace.

Úsek č. 1

Silnice: III/4176

Okres: Brno - venkov

Název: Telnice ul. Nádraží

Začátek úseku (ZÚ)

ZÚ = km 0,000 (příčná pracovní spára před křiž. silnic III/4185 a III/4176 ve směru od nádraží)

Konec úseku (KÚ)

KÚ = km 0,240 (křiž. se silnicí II/418)

Délka úseku

Délka posuzovaného úseku je 0,240 km

Úsek č. 2

Silnice: III/4185

Okres: Brno - venkov

Název: Telnice ul. K Nádraží

Začátek úseku (ZÚ)

ZÚ = km 0,000 (příčná pracovní spára před žel. přejezdem směrem k nádraží)

Konec úseku (KÚ)

KÚ = km 0,094 (příčná pracovní spára)

Délka úseku

Délka posuzovaného úseku je 0,094 km

Mapka úseků

Příloha A zprávy.

3. STAV POVRCHU VOZOVKY

Dne 13.4.2012 byl vizuálně prohlížen povrch vozovky a graficky zaznamenány poruchy do formuláře – viz příloha B. Jejich číslování odpovídá číslům poruch uvedeným v TP 82. Některé poruchy jsou zachyceny na snímcích v Příloze C zprávy - fotodokumentace.

Práce provedl

Ing. Jindřich Melcher

Vyskytující se poruchy

Úsek č. 1 - ul. Nádraží

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| - 08 výtluky v obrušné vrstvě a krytu | - 17 síťové trhliny |
| - 09 vysprávk | - 18 olamování okrajů vozovky |
| - 10 mozaikové trhliny | - 22 místní hrbol |
| - 13 trhlina podélná široká | - 24 místní pokles |
| - 14 trhlina příčná široká | - 25 podélný pokles |
| - 15 trhlina podélná rozvětvená | - 26 plošná deformace vozovky |
| - 16 trhlina příčná rozvětvená | |

Hodnocení stavu povrchu vozovky

Podle TP 87 klasifikačním stupněm **5 – havarijní**.

Úsek č. 2 - ul. K Nádraží

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| - 07 hloubková koroze | - 14 trhlina příčná široká |
| - 08 výtluky v ohrubné vrstvě a krytu | - 15 trhlina podélná rozvětvená |
| - 09 vysprávk | - 17 síťové trhliny |
| - 13 trhlina podélná široká | - 24 místní pokles |

Hodnocení stavu povrchu vozovky

Podle TP 87 klasifikačním stupněm **4 – nevyhovující**.

Poznámka k záznamu poruch:

Kompletní fotodokumentace je vložena v elektronické podobě na CD. Číslování snímků obsahuje tyto údaje: Pořadové číslo snímku, staničení silnice (km) a směr pohledu (+/-). Znaménko "+" za staničením fotografie značí pohled ve směru staničení silnice, znaménko "-" pohled proti směru staničení silnice. V příloze B jsou vyznačena místa pořízení snímků vybraných do přílohy C, přičemž pořadové číslo vybraných snímků je zachováno.

4. RÁZOVÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY

Datum měření

13.4.2012

Lokalizace zkušebních míst

Ve vzdálenosti 0,7 – 1,2 m od pravého okraje vozovky (cca pravá jízdní stopa) nejprve ve směru staničení a poté se střídavým umístěním proti směru staničení.

Operátor

Milan Šašinka

Počet provedených zkoušek (zkušební místa)

Úsek č. 1 – 10

Úsek č. 2 – 5

Celkem 15

Princip zkoušek

Rázové zatěžovací zařízení (rovněž se používá název deflektometr či FWD - zkratka z Falling Weight Deflectometer) vyvozuje rázový puls pádem břemene přes tlumicí systém na kruhovou zatěžovací desku spočívající na povrchu vozovky. Krátkodobým působením rázového pulsu při zkoušce se ve vozovce vyvozuje deformace povrchu. Speciálními snímači (geofony) se měří průhyby, které charakterizují průhybovou čáru. Tato průhybová čára je podkladem pro analýzu vlastností vozovky a jejích vrstev.

Dynamické nedestruktivní metody na principu tlumeného rázu simulují ve vozovce obdobné zatížení jako je zatížení kolem těžkého nákladního vozidla s návrhovou nápravou jedoucího rychlostí zhruba 60 km/hod.

Měřená data

Při každé zkoušce se provede několik úderů. Zaznamenávají se průhyby z posledního úderu, které nesmí vykazovat odchylky v jednotlivých pořadnicích průhybů větší než 5 % ve srovnání s průhyby měřenými při předposledním úderu.

Teplota vozovky se měří dotykovým teploměrem po ustálení teplot. Zatížení se měří snímačem síly v kN.

Formulář Měřená data obsažený v příloze D s označením Tabulka 1 uvádí v každém zkušebním místě číslo bodu, staničení, teplotu vozovky, hodnoty zatížení v kN a průhyby Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8 a Y9 v milimetrech.

Grafické zobrazení spojnic vrcholů pořadnic devíti průhybů v jednotlivých zkušebních místech se nazývá deflexní profil úseku a je zobrazen v příloze D - viz Graf 1. Charakteristické průhybové čáry, tj. maximální a minimální naměřené a průměrná vypočtená jsou v Grafu 2.

5. VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK

Popis vyhodnocovacího programu

Vyhodnocení zkoušek je provedeno vyhodnocovacím programem RoSy® DESIGN, který byl zpracován jako inverzní program pro výpočet modulů pružnosti z naměřené průhybové čáry. Předpokládá se že vrstvy jsou pružné, homogenní a isotropní.

Vstupní data pro výpočet tvoří měřená data z rázového zařízení (tj. devět hodnot průhybu, teplota vozovky a zatížení). Dalšími vstupními parametry jsou údaje o konstrukci vozovky dané tloušťkami vrstev podle zvoleného vrstevnatého systému konstrukce vozovky, dopravní zatížení.

Výstupními parametry jsou moduly pružnosti zadaných vrstev vozovky a modul pružnosti podloží E_p . Dalšími vypočtenými parametry jsou zbytková doba životnosti a tloušťka zesílení.

Návrhová úroveň porušení vozovky

D1

Dopravní zatížení

Při zadávání dopravního zatížení se postupuje podle technických podmínek TP87.

Dopravní zatížení je charakterizováno počtem těžkých nákladních vozidel (TNV) na základě výsledků ze sčítání dopravy v roce 2010. Na předemětných úsecích silnic není sčítací úsek, údaje o dopravním zatížení na předemětných úsecích silnic byly dodány objednatelem:

Úsek č. 1: **TNV_o = 176**, třída dopravního zatížení **IV – střední**.

Úsek č. 2: **TNV_o = 179**, třída dopravního zatížení **IV – střední**.

Konstrukce vozovky

Údaje o konstrukci vozovky byly stanoveny z provedených kopaných sond (viz Příloha E).

Výstupní parametry měřeného úseku

Výstupy vyhodnocovacího programu jsou obsaženy v Posouzení vozovky a návrh zesílení (Tabulka 2 v Příloze D).

Hodnocení únosnosti vozovky

Hodnocení je založeno na výpočtu zbytkové doby životnosti a klasifikaci únosnosti vozovky podle TP 87 do pěti klasifikačních stupňů:

Klasifikační stupeň	Zbytková doba životnosti konstrukce vozovky t_z (roky)
1	25
2	20 – 24
3	10 – 19
4	5 – 9
5	< 5

Úsek č. 1 – sil. III/4176, ul. Nádraží

Průměrný průhyb Y1 (mm):	0,875 (rozsah od 0,559 do 1,221)
Průměrná zbytková doba životnosti (roky):	1
Klasifikace únosnosti podle TP 87:	5 - havarijní
Průměrná tloušťka zesílení (mm):	122
Maximální tloušťka zesílení (mm):	165
Návrhová tloušťka zesílení (průměr + 1,3x směrodatná odchylka):	175 mm

Průměrný modul pružnosti asfaltových vrstev E1:	5715 MPa
Průměrný modul pružnosti nestmelených vrstev E2:	154 MPa
Průměrný modul pružnosti podloží E_p :	89 MPa

Úsek č. 2 – sil. III/4185, ul. K Nádraží

Průměrný průhyb Y1 (mm):	0,446 (rozsah od 0,391 do 0,517)
Průměrná zbytková doba životnosti (roky):	18

Úsek č. 2 – sil. III/4185, ul. K Nádraží						
2343	KS1	0,054 / P	23	F4-CS	neb. namrzavá	11,88
Vysvětlivky a poznámky: F4-CS – jíl písčitý						

7. NÁVRH OPRAVY VOZOVKY

ÚSEK Č. 1 – UL. NÁDRAŽÍ

Hodnocení poznatků z diagnostického průzkumu

Vozovka vykazuje výrazné konstrukční poruchy, jako jsou zejména síťové trhliny, doprovázené zejména při okrajích vozovky plošnými deformacemi. Vyskytují se i vysprávkky, počínající výtlučky v síťových trhlínách a místní poklesy.

Zjištěná únosnost je v průměru havarijní s průměrnou zbytkovou životností 1 rok a průměrným požadovaným zesílením 122 mm. Návrhová hodnota zesílení je 175 mm. Velmi nízké jsou zjištěné moduly pružnosti nestmelených podkladních vrstev ($E_{2,prům.} = 154 \text{ MPa}$)

Tloušťka hutněných asfaltových vrstev zjištěná z KS2 je nedostatečná ($H_a = 70 \text{ mm}$), celková tloušťka vozovky je na rozhraní dostatečná/nedostatečná ($H_v = 33 \text{ cm}$).

Zjištěná podložní zemina poskytuje málo vhodné podloží.

Návrh opravy

Rekonstrukce vozovky s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, případnou výměnou podložní zeminy za únosný materiál splňující požadované parametry a vybudování nové konstrukce vozovky navržené podle TP170 na výhledové dopravní zatížení.

Nevhodnou podložní zeminu se navrhuje vyměnit vhodným materiálem (požadavek na $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$) do hloubky min. 250 mm pod úroveň pláně a provést separaci geotextilií.

Příklad vhodné konstrukce netuhé vozovky pro NÚP D1, TDZ IV (TNV = 176) a podloží PIII podle TP170 s posouzením výpočtovým programem LAYEPS:

ACO 11+	40 mm	$H_A = 110 \text{ mm}$
ACL 16+	70 mm	
SC C _{8/10}	130 mm	
<u>ŠD_A</u>	<u>200 mm</u>	
Vozovka celkem	$H_v = 440 \text{ mm}$	

Posouzení vozovky : III/4176 Telnice ul. Nádraží

Uroveň porušení	D1	počet kol	2
Návrhové období	25		
delta z	1.00	C1 = .50	poloměr otisku 120.3
delta k	1.00	C2 = .70	intenzita .55
TNV _o	176.	C3 = .70	vzdálenost kol 344.0
TNV _c	803000.	C4 = 2.00	

Vrstvy :	čís.	materiál	tl.	spolupús.	poměrné porušení
	1	ACO 11+	40.	.000	.0000
	2	ACL 16+	70.	.000	.0010
	3	SC C _{8/10}	130.	.000	.0000
	4	SD	200.	.000	.0000
		celkem	440.	min. tl.	0.

Podloží	:	modul střední	50.	poměrné porušení	.3131
		modul jarní	50.		
		index mrazu	375.		
		režim pendulární			
		nebezpečně namrzavé			

Pozn.: Konstrukce vyhoví, je-li hodnota poměrného porušení $< 1,0$.

Technologie recyklace za studena na místě se nenavrhuje vzhledem ke zjištěné přítomnosti balvanů (štětu) v hloubce < 19 cm pod povrchem vozovky a ke krátké délce úseku.

ÚSEK Č. 2 – UL. K NÁDRAŽÍ

Hodnocení poznatků z diagnostického průzkumu

Povrch vozovky je porušen zejména podélnými trhlinami na rýze i na původním povrchu, místy se vyskytuje koroze povrchu. Konstruktivní poruchy (síťové trhliny) se vyskytují pouze na začátku úseku před a za železničním přejezdem, cca v km 0,068 – 0,072 vlevo se nachází lokální plošný pokles poblíž poklopu šachty.

Zjištěná únosnost je v průměru vyhovující s průměrnou zbytkovou životností 18 let a průměrným požadovaným zesílením 21 mm. Návrhová hodnota zesílení je 55 mm.

Tloušťka hutněných asfaltových vrstev zjištěná z KS1 je dostatečná ($H_a = 120$ mm), celková tloušťka vozovky je ve vzdálenosti 0,5 m od pravého okraje vozovky dostatečná ($H_v = 39$ cm), avšak ve vzdálenosti 0,2 m od pravého okraje byla zjištěna zcela nedostatečná tloušťka vozovky ($H_v = 23$ cm). Zjištěná podložní zemina poskytuje málo vhodné podloží s nepříznivým vodním režimem. Aktuální vlhkost zeminy přesahuje hodnotu vlhkosti na mezi plasticity.

Návrh opravy

Výměna obrusné vrstvy – frézování, lokální opravy/sanace a pokládka nové obrusné vrstvy (zachování nivelety)

Technologický postup:

- Frézování do hloubky 50 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití;
- Očištění povrchu;
- Odborná kontrola stavu povrchu po frézování a upřesnění ploch k lokálním opravám a sanacím;
- Lokální opravy a sanace (oprava: opravy trhlin podle TP115 a jiných poruch, max. výměna horní podkladní vrstvy; sanace: odtěžení všech konstrukčních vrstev do potřebné hloubky a vybudování nové konstrukce vozovky navržené podle TP170 na výhledové dopravní zatížení – doporučuje se v místech konstrukčních poruch, zejména v km 0,068 – 0,072 L v oblasti místního poklesu vozovky, podél pravého okraje vozovky s nedostatečnou stávající tloušťkou konstrukce vozovky a v místech síťových trhlin v okolí žel. přejezdu;
- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu $0,4 \text{ kg/m}^2$;
- Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy **ACO 11 + tl. 50 mm** podle ČSN EN 13108-1a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

Součástí opravy bude oprava nefunkčního odvodnění, úprava nebezpečných krajnic, případně další úpravy součástí a příslušenství silnice podle požadavků správce.

8. VYPRACOVÁNÍ ZPRÁVY

Datum: 17. 4. 2012

Místo: Brno

Ing. Jindřich Melcher

.....

Milan Šašinka

.....

RNDr. Jiří Babáček

.....

Odpovědný zástupce zhotovitele:

Ing. Petr Meluzin

.....

Razítko:

IMOS IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno
divize silniční vývoj 1



PŘÍLOHY:

- A Mapka s vyznačením úseku**
- B Záznam poruch z vizuální prohlídky**
- C Fotodokumentace stavu povrchu**
- D Posouzení únosnosti**
- E Popis kopaných sond**
- F Rozbory podložní zeminy**



Název

TELNICE NÁDRAŽÍ

Lokalizace úseků

Okres Brno - venkov

Úsek č. 1 – ul. Nádraží

Silnice III/4176
ZÚ km 0,000
KÚ km 0,240
DL 0,240 km

Úsek č. 2 – ul. K Nádraží






Silnice III/4185
ZÚ km 0,000
KÚ km 0,094
DL 0,094 km

Dopravní zatížení (údaje dodané objednatelem)

Úsek č. 1
TNV₀ = 176

Úsek č. 2
TNV₀ = 179

Název: Telnice ul. Nádraží - úsek č. 1	Objednatel: VIAPONT s.r.o.	
Silnice: III/4176	Zaznamenal: Ing. Jindřich Melcher	Dne: 13.4.2012
Začátek: km 0,000	Konec: km 0,240	Délka: 0,240 km
Směr prohlídky: ve směru staničení silnice	Obruby: -	

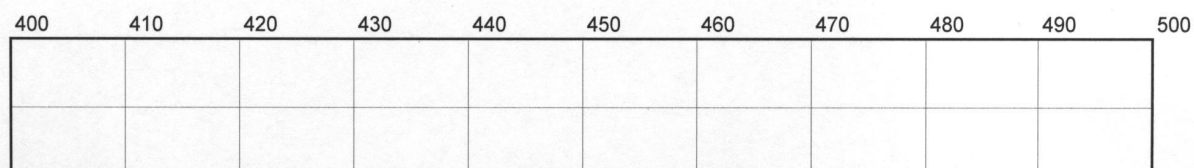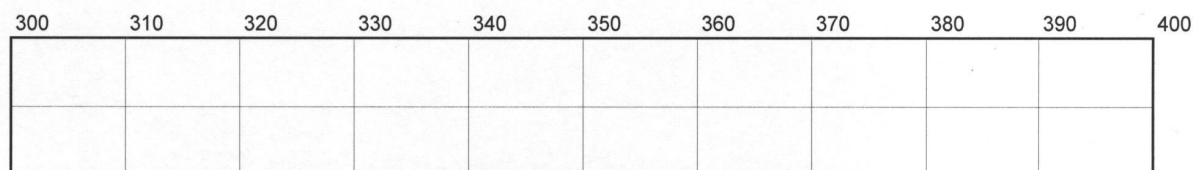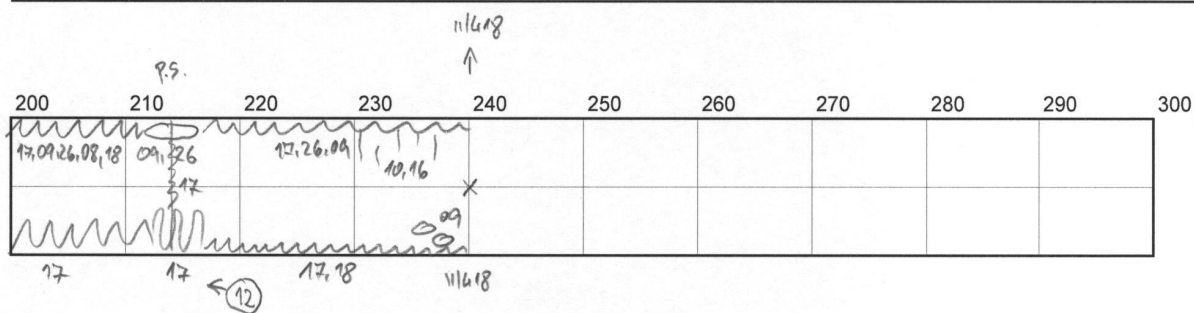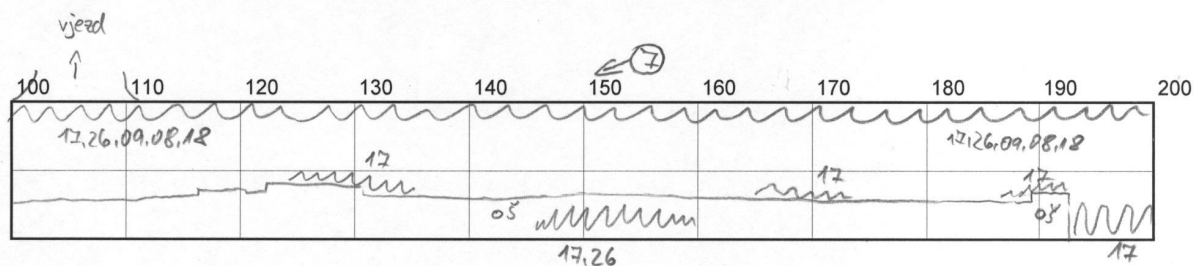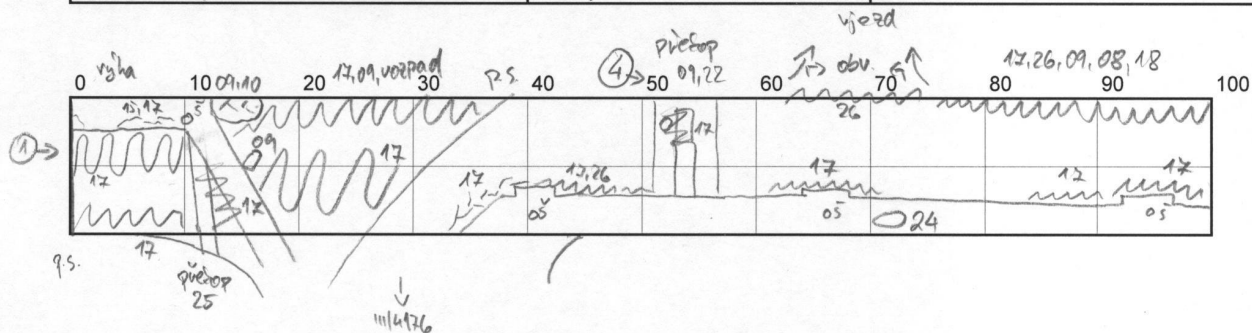


Příloha B - Záznam poruch z vizuální prohlídky

str. 1/1

Název: Telnice ul. K Nádraží - úsek č. 2	Objednatel: VIAPONT s.r.o.	
Silnice: III/4185	Zaznamenal: Ing. Jindřich Melcher	Dne: 13.4.2012
Začátek: km 0,000	Konec: km 0,094	Délka: 0,094 km
Směr prohlídky: ve směru staničení silnice	Obruby: ano	

→ Lohr.

Lohr.

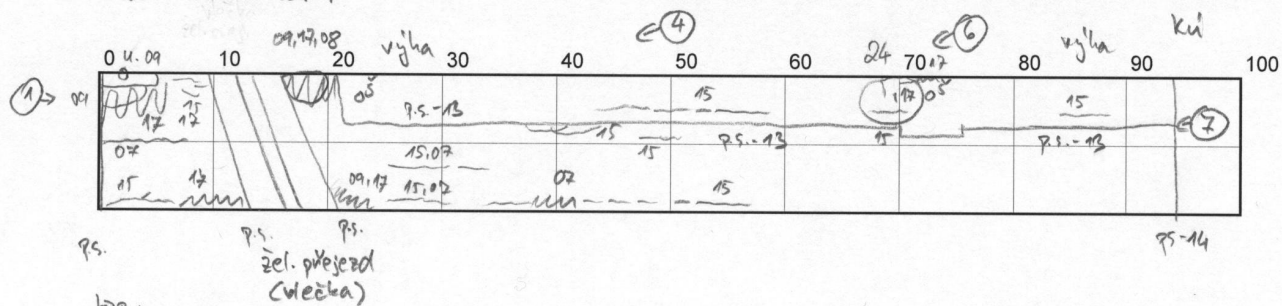

100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200

200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300

300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400

400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500

LEGENDA K ZÁZNAMU VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY

PORUCHY:

	ztráta mikrotextury
	ztráta makrotextury
	kaverny
	opotřebení EKZ, EMK
	ztráta kameniva z nátěru
	ztráta asfaltového tmelu
	hloubková koroze
	výtlučky v ohrusné vrstvě a krytu
	vysprávk
	mozaikové trhliny
	trhlina podélná úzká
	trhlina příčná úzká
	trhlina podélná široká
	trhlina příčná široká
	trhlina podélná rozvětvená
	trhlina příčná rozvětvená
	síťové trhliny
	olamování okrajů vozovky
	puchýře v MA
	nepravidelné hrboly
	vyjeté koleje (měřená hloubka kolejí v mm)
	místní hrbol
	podélný hrbol
	místní pokles
	podélný pokles
	plošná deformace vozovky
	prolomení vozovky
	zanesení příkopů
	zvýšená nebezpečná krajnice
	oblast se souvislým nebo velmi častým výskytem poruch (např. vysprávek č.09)

DALŠÍ ZNAČKY:

	uzlový bod
	SDZ začátek obce
	SDZ konec obce
	odbočka
	číslo a směr pohledu snímku fotodokumentace
	kanalizační vpust'
	revizní šachta
	uzávěr vody nebo plynu
	pracovní spára
	místo, číslo a staničení vrtané sondy
	místo, číslo a staničení kopané sondy
	místo, číslo a staničení jádrového vývrtu
	místní komunikace
	most (číslo)
	propustek
	začátek obrub vlevo
	konec obrub vpravo

Pozn.:

grafické znázornění se může dle situace odlišovat, ale číslování poruch musí být zachováno dle TP82

Název: Telnice ul. Nádraží – úsek č. 1		Objednatel: VIAPONT s.r.o.
Silnice: III/4176	Zaznamenal: Ing. Jindřich Melcher	Dne: 13.4.2012
Začátek: km 0,000	Konec: km 0,240	Délka: 0,240 km



F01, km 0,000+

Pracovní spára – ZÚ; vlevo rýha s vysprávkou a podélnými rozvětvenými trhlinami; síťové trhliny, vysprávky, v pozadí překop s podélným poklesem



F04, km 0,050+

Příčný překop tvořící místní hrbol s vysprávkami a síťovými trhlinami, vpravo rýha

Název: Telnice ul. Nádraží – úsek č. 1		Objednatel: VIAPONT s.r.o.
Silnice: III/4176	Zaznamenal: Ing. Jindřich Melcher	Dne: 13.4.2012
Začátek: km 0,000	Konec: km 0,240	Délka: 0,240 km



F07, km 0,155-

Síťové trhliny, plošné deformace, vysprávkky, výtluky, olamování okraje vozovky



F12, km 0,220-

Příčná pracovní spára; síťové trhliny, olamování okraje vozovky

Název: Telnice ul. K Nádraží – úsek č. 2		Objednatel: VIAPONT s.r.o.
Silnice: III/4185	Zaznamenal: Ing. Jindřich Melcher	Dne: 13.4.2012
Začátek: km 0,000	Konec: km 0,094	Délka: 0,094 km



F01, km 0,000+

Pracovní spára – ZÚ; síťové trhliny, vysprávkky, hloubková koroze, v pozadí železniční přejezd



F04, km 0,050-

Podélná pracovní spára – podélná trhlina široká, podélné rozvětvené trhliny na rýze i na původním povrchu

Název: Telnice ul. K Nádraží – úsek č. 2		Objednatel: VIAPONT s.r.o.
Silnice: III/4185	Zaznamenal: Ing. Jindřich Melcher	Dne: 13.4.2012
Začátek: km 0,000	Konec: km 0,094	Délka: 0,094 km



F06, km 0,075-

Místní pokles poblíž poklopu šachty, počínající síťové a podélné rozvětvené trhliny



F07, km 0,095-

Příčná pracovní spára – KÚ, trhlina příčná široká; podélná pracovní spára, trhlina podélná široká



Měřená data rázovým zařízením PRI2100FWD


Soubor: A848
Číslo silnice: III/4176
Odběratel: VIAPONT s.r.o.


Název: Telnice ul. Nádraží - úsek č.1
Datum měření: 13.4.2012
Vozovka: AB

Začátek: 0 m
Konec: 240 m
Délka: 240 m
Orientace měření: Ve směru staničení silnice III/4176 a zpět

Číslo bodu	Stan. (m)	Jízdní pruh R-pravý L-levý	Tlak (kPa)	Teplota (°C)	Průhyby Y1 až Y9 (mm)								
					Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9
					ve vzdálenostech od středu zatěžovací desky v cm								
					0	20	30	60	90	120	150	180	210
1	0	R	765	17,5	0,829	0,607	0,468	0,215	0,116	0,082	0,068	0,057	0,049
2	26	L	769	17,6	0,991	0,713	0,568	0,280	0,160	0,116	0,094	0,077	0,065
3	51	R	741	18,6	0,617	0,550	0,479	0,302	0,188	0,128	0,099	0,082	0,071
4	75	L	775	17,8	0,688	0,504	0,389	0,192	0,121	0,093	0,076	0,063	0,054
5	102	R	745	19,3	0,559	0,494	0,438	0,280	0,181	0,137	0,110	0,091	0,076
6	124	L	772	18,8	1,013	0,797	0,620	0,297	0,178	0,133	0,104	0,087	0,073
7	153	R	751	19,2	1,221	0,976	0,780	0,354	0,199	0,136	0,106	0,086	0,074
8	175	L	764	18,7	1,190	0,873	0,657	0,321	0,184	0,128	0,099	0,080	0,067
9	201	R	757	18,6	1,026	0,718	0,533	0,250	0,150	0,111	0,090	0,072	0,061
10	228	R	758	17,3	0,620	0,465	0,376	0,196	0,114	0,079	0,062	0,051	0,043
max					1,221	0,976	0,780	0,354	0,199	0,137	0,110	0,091	0,076
min					0,559	0,465	0,376	0,192	0,114	0,079	0,062	0,051	0,043
průměr					0,875	0,670	0,531	0,269	0,159	0,114	0,091	0,075	0,063
smoch					0,233	0,166	0,121	0,052	0,031	0,021	0,016	0,013	0,011

Deflexní profil vozovky - III/4176 Telnice ul. Nádraží - úsek č.1

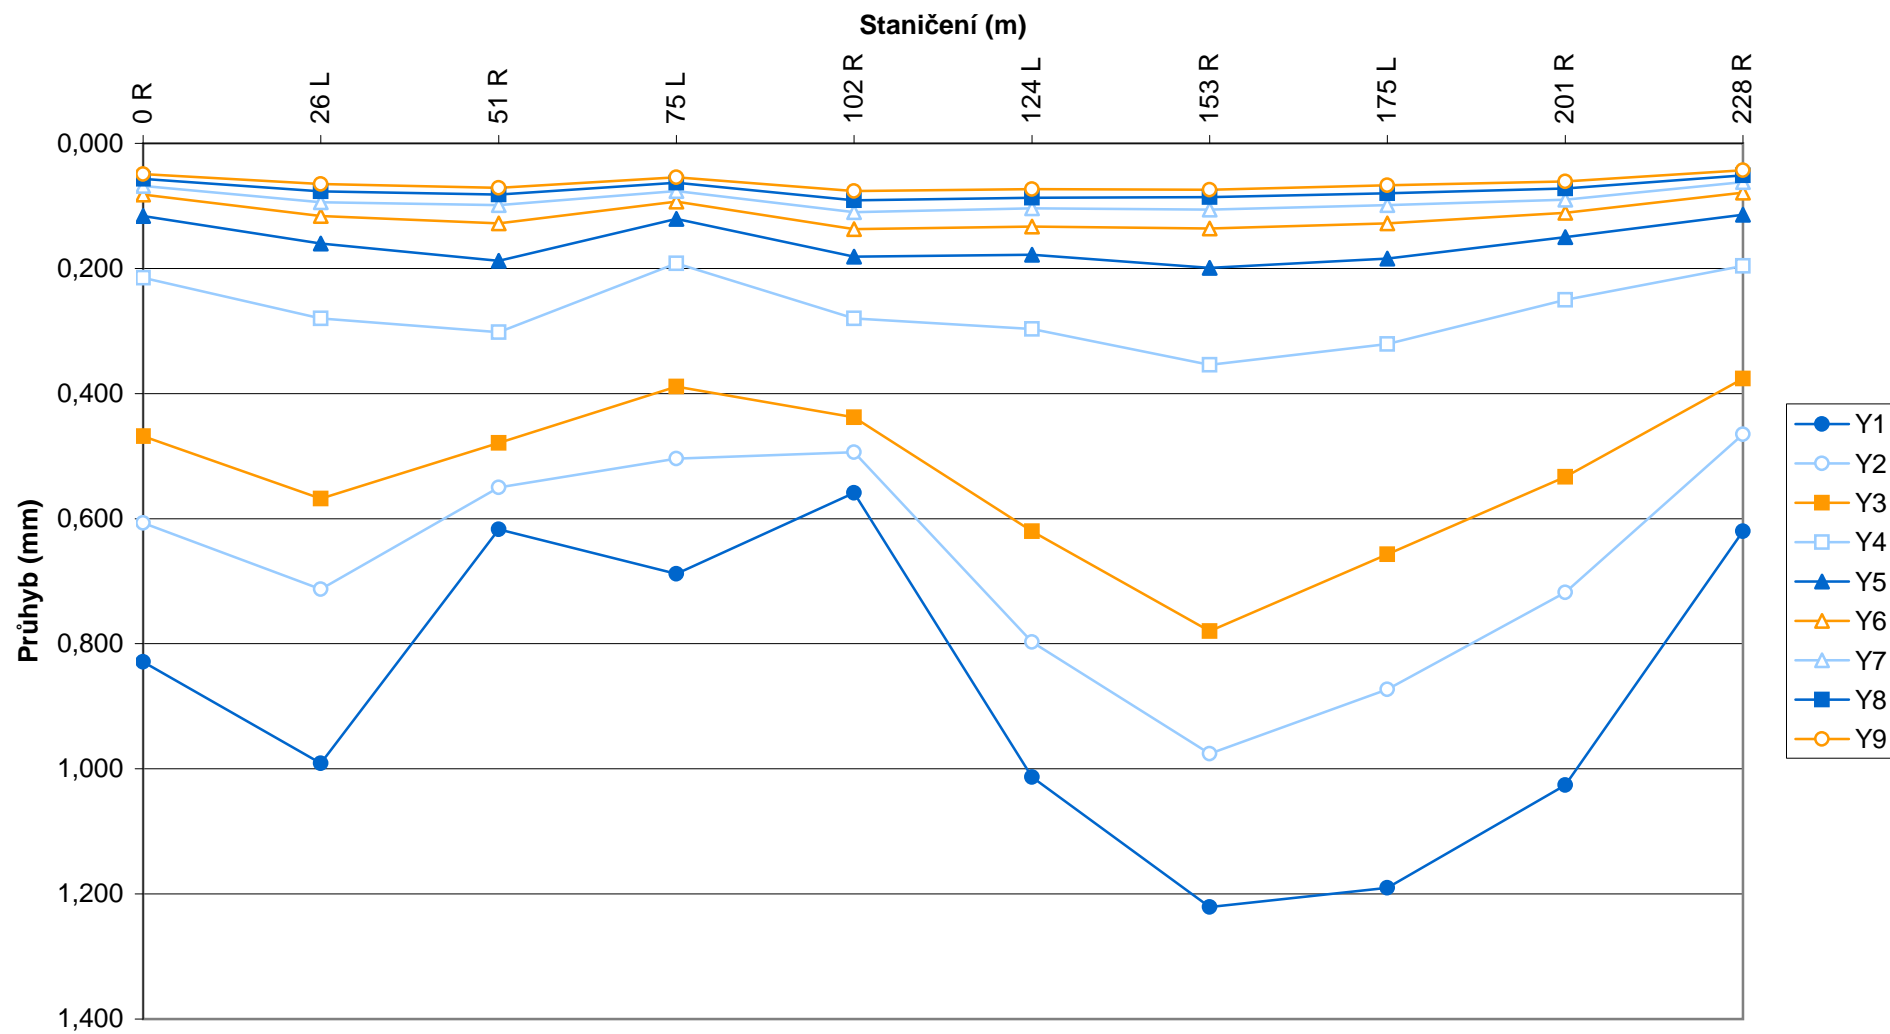

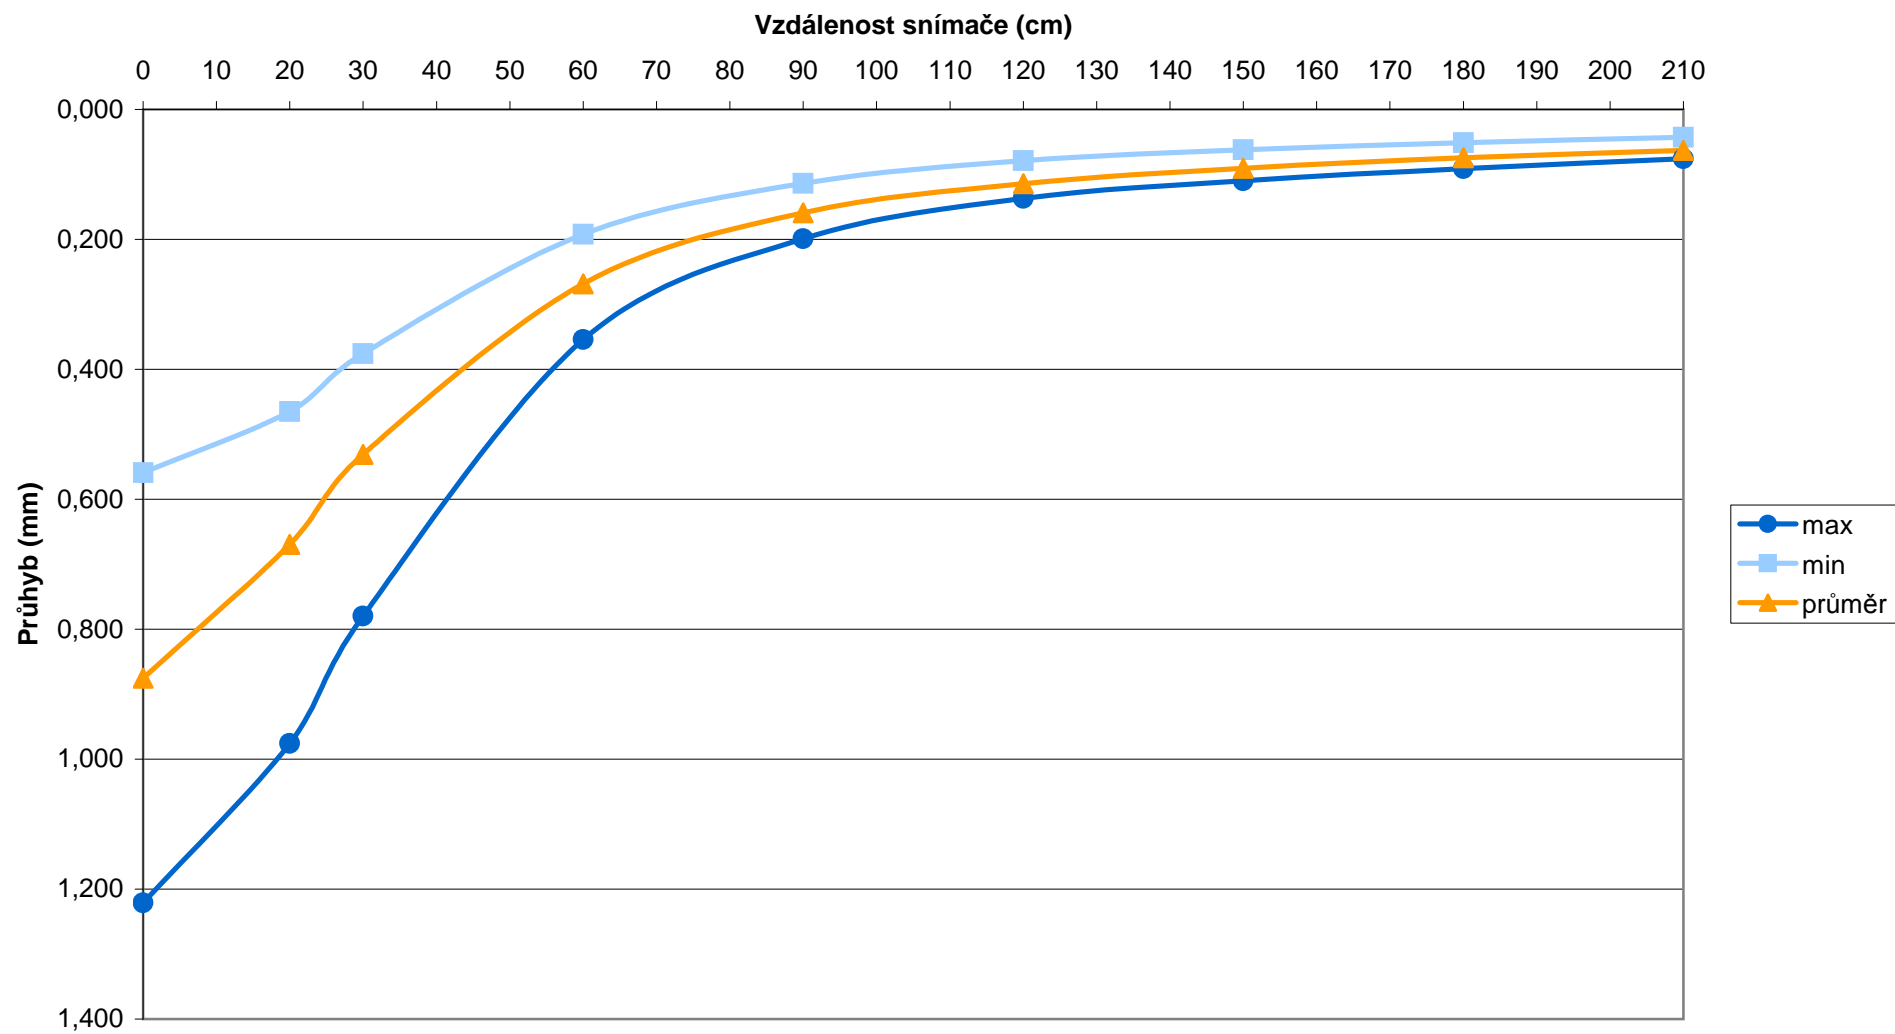Charakteristické průhybové čáry - III/4176 Telnice ul. Nádraží - úsek č.1



Posouzení vozovky a návrh zesílení


Soubor: A848
 Číslo silnice: III/4176
 Odběratel: VIAPONT s.r.o.

Název: Telnice ul. Nádraží - úsek č.1
 Datum měření: 13.4.2012
 Vozovka: AB

Výpočtové parametry:

Návrhová úroveň porušení: D1
 Návrhové období: 25 roků
 Dopravní zatížení: 176 TNV
 Poloměr zatěžovací desky: 150 mm
 Dotykový tlak: 0,707 MPa
 Poissonovo číslo: 0,3
 Roční růst dopravy: 0%
 Návrhová teplota: 20 °C
 Sezonní faktor: 1

Číslo bodu	Staničení (m)	Jízdní pruh R-pravý L-levý	Tloušťky vrstev (mm)		Moduly pružnosti (MPa)			Zbytková životnost (roky)	Tloušťka zesílení (mm)
			H1	H2	E1	E2	Ep		
1	0	R	90	180	4466	108	103	0	125
2	26	L	90	180	3123	122	82	0	135
3	51	R	90	180	9610	406	70	4	70
4	75	L	90	180	5787	110	134	0	115
5	102	R	90	180	13624	234	87	7	50
6	124	L	90	180	5351	62	82	0	160
7	153	R	90	180	4177	63	60	0	165
8	175	L	90	180	2945	87	69	0	160
9	201	R	90	180	3167	77	94	0	165
10	228	R	90	180	4904	272	111	2	75
				max	13624	406	134	7	165
				min	2945	62	60	0	50
				průměr	5715	154	89	1	122
				smoch	3214	108	21	2	41

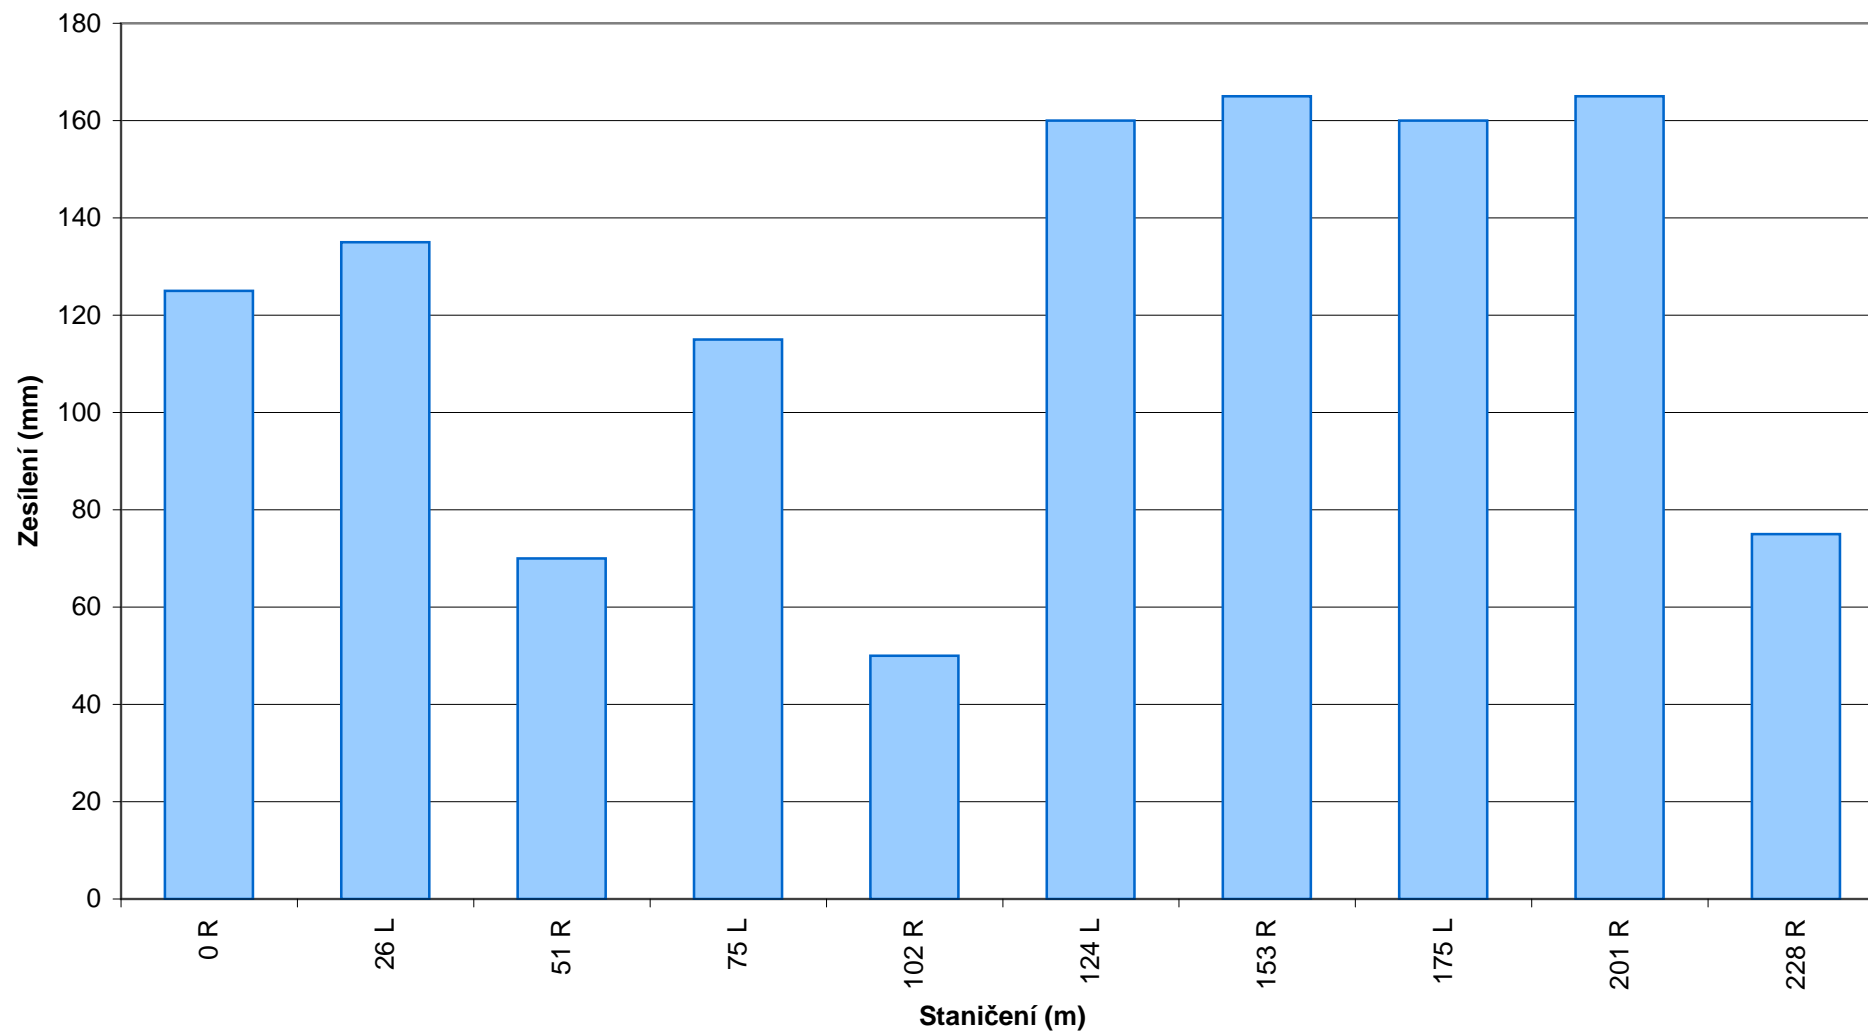Zesílení vozovky - III/4176 Telnice ul. Nádraží - úsek č.1




Měřená data rázovým zařízením PRI2100FWD


Soubor: A847
 Číslo silnice: III/4185
 Odběratel: VIAPONT s.r.o.

Název: Telnice ul. K Nádraží
 Datum měření: 13.4.2012
 Vozovka: AB

Začátek: 0 m
 Konec: 94 m
 Délka: 94 m
 Orientace měření: Ve směru staničení silnice III/4185 a zpět

Číslo bodu	Stan. (m)	Jízdní pruh R-pravý L-levý	Tlak (kPa)	Teplota (°C)	Průhyby Y1 až Y9 (mm)								
					Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9
					ve vzdálenostech od středu zatěžovací desky v cm								
					0	20	30	60	90	120	150	180	210
1	0	R	759	15,4	0,517	0,425	0,366	0,187	0,127	0,097	0,077	0,064	0,054
2	29	L	752	16,6	0,403	0,330	0,291	0,200	0,137	0,099	0,074	0,058	0,048
3	50	R	758	15,5	0,403	0,333	0,284	0,184	0,130	0,099	0,080	0,066	0,056
4	72	L	734	16,3	0,516	0,430	0,380	0,260	0,177	0,128	0,098	0,078	0,066
5	90	R	738	15,4	0,391	0,337	0,299	0,204	0,141	0,104	0,081	0,065	0,055
max					0,517	0,430	0,380	0,260	0,177	0,128	0,098	0,078	0,066
min					0,391	0,330	0,284	0,184	0,127	0,097	0,074	0,058	0,048
průměr					0,446	0,371	0,324	0,207	0,142	0,105	0,082	0,066	0,056
smodch					0,058	0,046	0,041	0,028	0,018	0,012	0,008	0,007	0,006

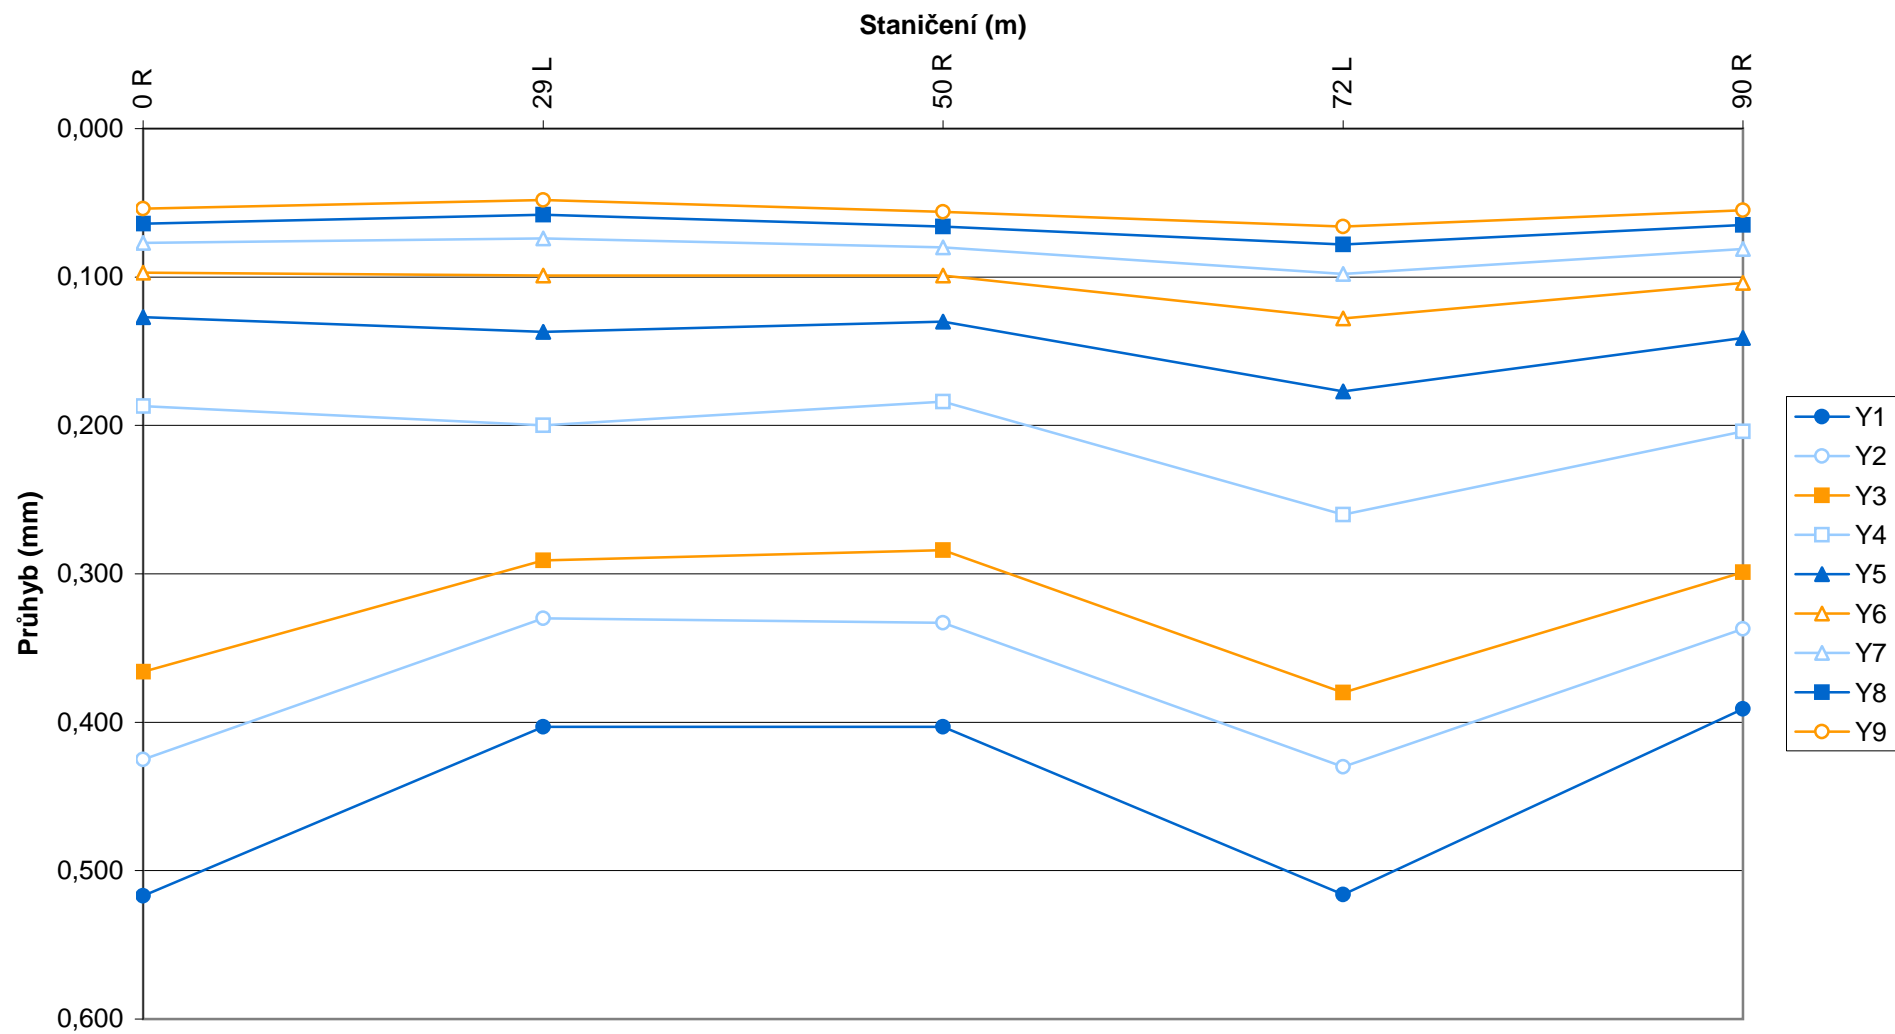Deflexní profil vozovky - III/4185 Telnice ul. K Nádraží

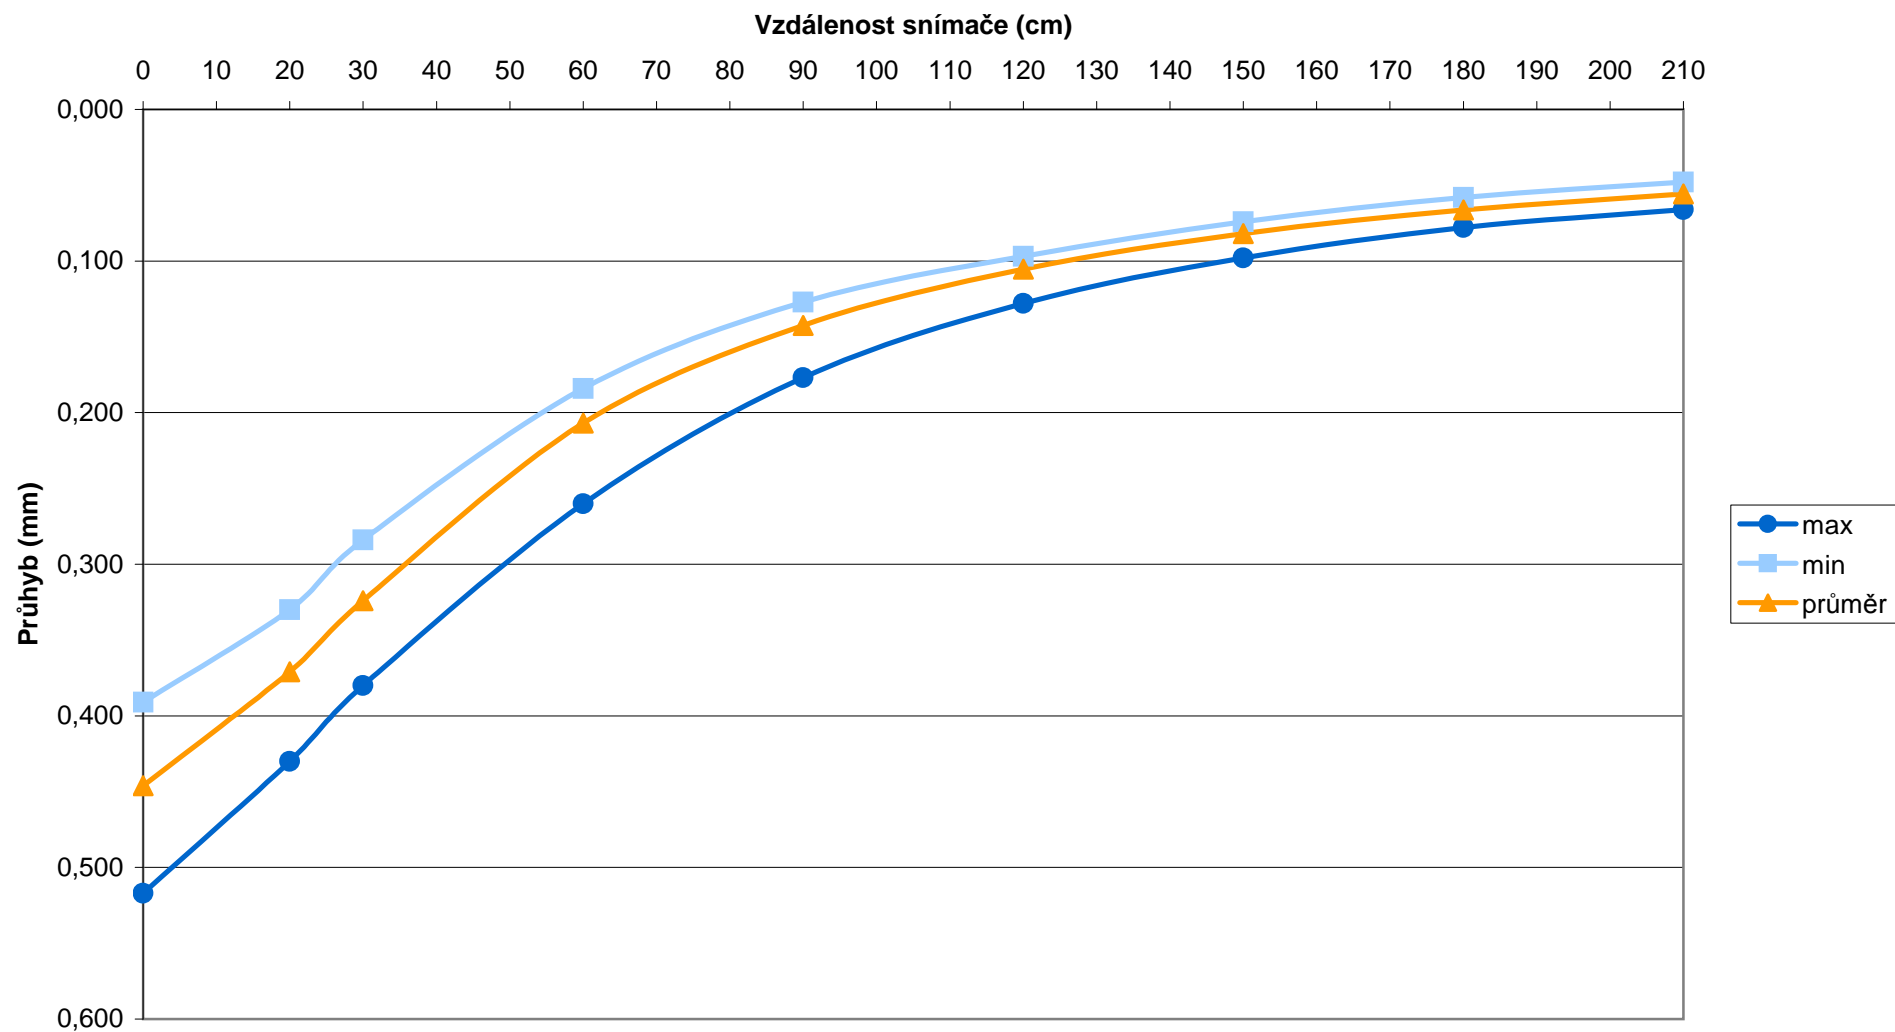Charakteristické průhybové čáry - III/4185 Telnice ul. K Nádraží



Posouzení vozovky a návrh zesílení


Soubor: A847
 Číslo silnice: III/4185
 Odběratel: VIAPONT s.r.o.

Název: Telnice ul. K Nádraží
 Datum měření: 13.4.2012
 Vozovka: AB

Výpočtové parametry:

Návrhová úroveň porušení: D1
 Návrhové období: 25 roků
 Dopravní zatížení: 179 TNV
 Poloměr zatěžovací desky: 150 mm
 Dotykový tlak: 0,707 MPa
 Poissonovo číslo: 0,3
 Roční růst dopravy: 0%
 Návrhová teplota: 20 °C
 Sezonní faktor: 1

Číslo bodu	Staničení (m)	Jízdní pruh R-pravý L-levý	Tloušťky vrstev (mm)		Moduly pružnosti (MPa)			Zbytková životnost (roky)	Tloušťka zesílení (mm)
			H1	H2	E1	E2	Ep		
1	0	R	120	200	2315	268	126	3	60
2	29	L	120	200	3556	1194	104	25	0
3	50	R	120	200	4260	719	119	25	0
4	72	L	120	200	2851	795	82	10	45
5	90	R	120	200	5522	729	108	25	0
				max	5522	1194	126	25	60
				min	2315	268	82	3	0
				průměr	3701	741	108	18	21
				smodch	1122	294	15	9	26

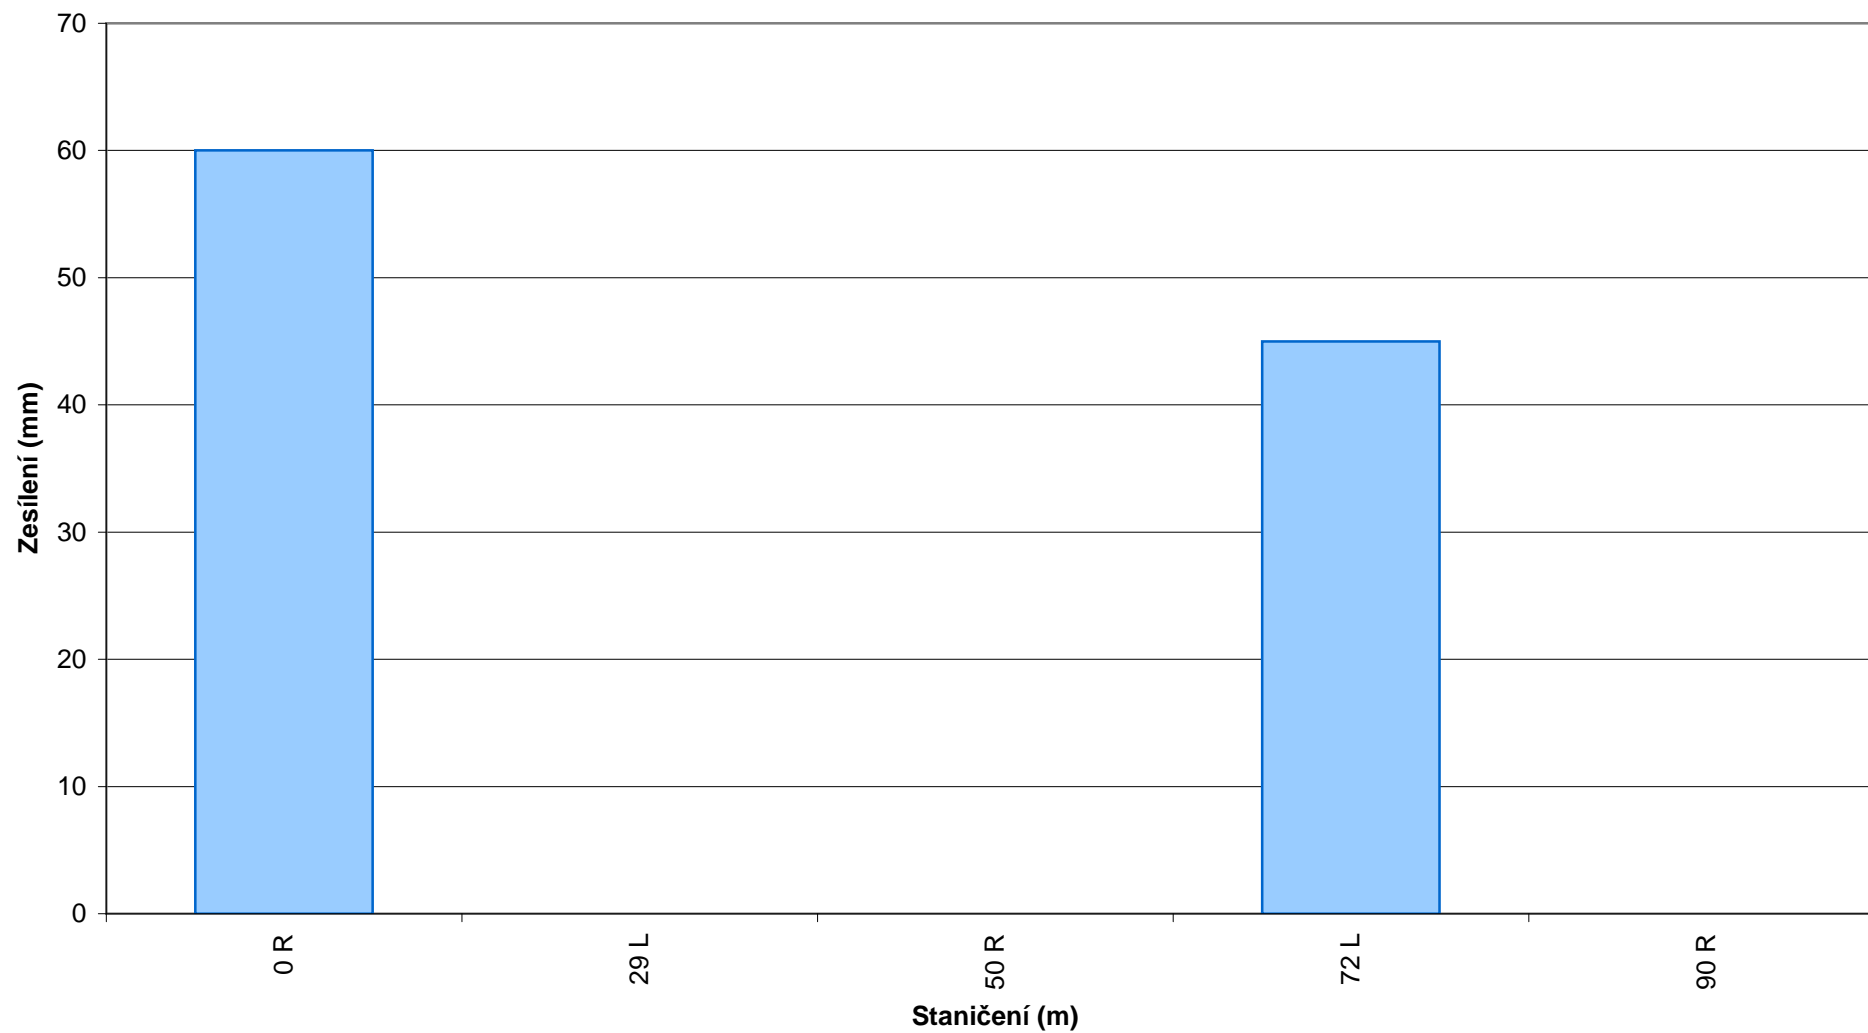Zesílení vozovky - III/4185 Telnice ul. K Nádraží

MĚŘENÍ TLOUŠŤKY KONSTRUKČNÍCH VRSTEV VOZOVKY Z KOPANÝCH SOND (KS)

č. 0821V125019

Objednatel: VIAPONT s.r.o.


Staničení: úsek č.1: III/4176 Telnice ul. Nádraží (KS3), ve staničení: ZÚ km 0,000 - KÚ km 0,240, DL 240m

Staničení: úsek č.2: III/4185 Telnice ul. K Nádraží (KS1), ve staničení: ZÚ km 0,000 - KÚ km 0,094, DL 94m

Odebral: Mgr. Kréša, Ing. Kamarád

Datum: 13.4.2012

Sonda:	KS1 úsek 2	KS1 úsek 2	KS2 úsek 1				
Konstrukční vrstva	Tloušťka vrstvy (cm)						
AV	12,0	12,0	7,0				
PM			6,0				
ŠD 0/32	11,0	16,0	6,0				
ŠD 0/8 (zahliněná)		11,0					
balvany (štět)			14,0				
Ozn. přísl. JV							
Vzdálenost od okraje	0,2m	0,5m	1,1m				
směsný vzorek č.							
podloží/ vzorek č.	2343		2344				
Hloubka sondy (cm)	23	39	33				
Staničení (km)	0,054P	0,054P	0,130L				

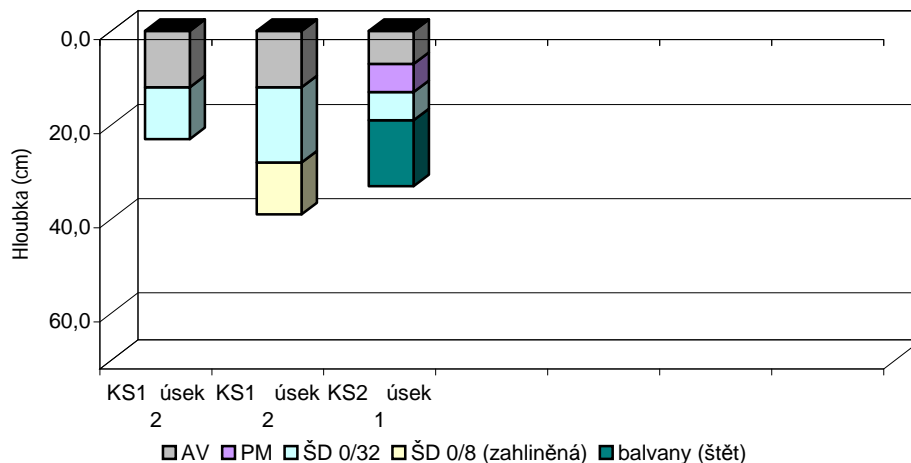

Pozn. KS1,KS2 v místě podélné trhliny, KS3 síťové trhliny

Vysvětlivky:

AV asfaltové vrstvy

P pravý jízdní pruh

PM penetrační makadam

L levý jízdní pruh

ŠD štěrkodrt

KÚ, ZÚ konec , začátek úseku

Nahrazuje/ ruší

Protokol vystavil a schválil: RNDr. Jiří Babáček

Přezkoumal: Lada Dostálová

vedoucí laboratoře

16.4.2012

PROTOKOL ZKOUŠEK

č. 0821V125019


Objednatel: VIAPONT s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno

Místo: úsek č.1: III/4176 Telnice ul. Nádraží; úsek č.2: III/4185 Telnice ul. K Nádraží

Vzorek č.: **2344** KS2 km 0,130 L hl. 33 cm **2343** KS1 km 0,054 P hl. 23 cm
úsek č. 1 úsek č. 2

Odebral*: Mgr. Krésa, Ing. Kamarád 13.4.2012 Zkoušel: Lada Dostálová 17.4.2012

Normy: ČSN CEN ISO/TS 17892-4 - Zrnitost zemin

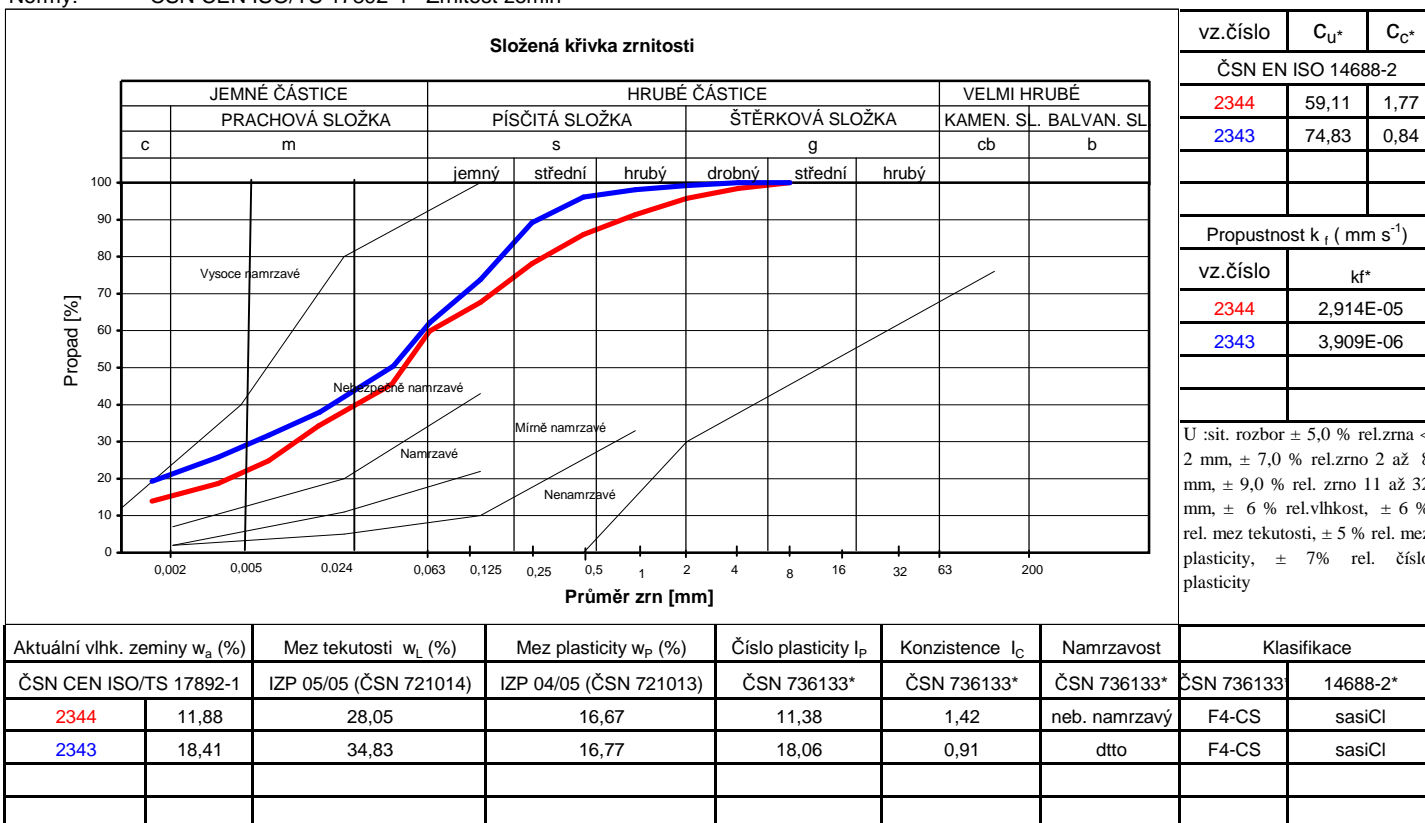

Hodnocení: Dle ČSN 736133 "Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací " a dle ČSN EN ISO 14688-2 " Zásady zařizování zemin " jsou zkoušené vzorky klasifikovány výše.

2344	Zeminy jsou méně stabilní a při napojení vodou klesá jejich pevnost. Poskytují málo vhodné podloží.
2343	Zeminy jsou méně stabilní a při napojení vodou klesá jejich pevnost. Poskytují málo vhodné podloží.

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo měřeného místa a protokol neznamena schválení výrobku orgánem udělujícím certifikaci.

Přezkoumal:
Lada Dostálová

Protokol vystavil a schválil: RNDr. Jiří Babáček
vedoucí laboratoře 17.4.2012

