

Oprava kotle Viessmann

Popis požadovaného rozsahu opravy kotle:

1. Stávající stav:

- 1.1. Samostatně stojící kotelna v areálu školy. Příjezd nákladním vozidlem až k vratům do kotelny. Tři stacionární kotle v řadě. Prostřední kotel vadný.
- 1.2. Kotel Viessmann Vitoplex 100, v.č. 5059075. Hořák Weishaupt G40/2-A 850-1800 kW. Palivo: zemní plyn. Jmenovitý výkon kotle 1750kW. Kotel provozován od roku 2001.
- 1.3. Zjištěna netěsnost trubkovnice a trubek III. tahu. Kotel je v současnosti odpojen od přívodu plynu, je vypuštěna voda. Kotel je otevřený.

2. Požadovaný rozsah opravy:

- 2.1. Výměna přední trubkovnice III. tahu včetně potřebného materiálu (požadovaný materiál trubkovnice: Ocel ČSN 12022.1)
- 2.2. Výměna trubek III. tahu včetně potřebného materiálu (požadovaný materiál trubek: Ocel ČSN 12022.1) včetně demontáže a zpětné montáže omezovačů tahu v trubkách III. tahu.
- 2.3. Výměna těsnící šňůry vrat kotle
- 2.4. Oprava izolační výplně vrat kotle (Sibral či jiný kompatibilní materiál)
- 2.5. Tlaková zkouška včetně protokolu
- 2.6. Seřízení hořáků oprávněnou osobou včetně protokolu

3. Další požadavky

- 3.1. Do Vaší cenové nabídky započítejte potřebný spojovací pomocný a svařovací materiál a práci Vašich pracovníků
- 3.2. Při předání díla budou předány certifikáty, prohlášení o shodě, protokoly o tlakové zkoušce provedené oprávněnou osobou, protokol o seřízení hořáků oprávněnou osobou a další doklady potřebné k provozu kotle.
- 3.3. Bude proveden závěrečný úklid pracoviště včetně odvozu odpadu.

Všechny výše uvedené požadavky a činnosti uvedené v odst. 1 - 3 zohledněte ve Vaší cenové nabídce.

Foto vadného kotle:

