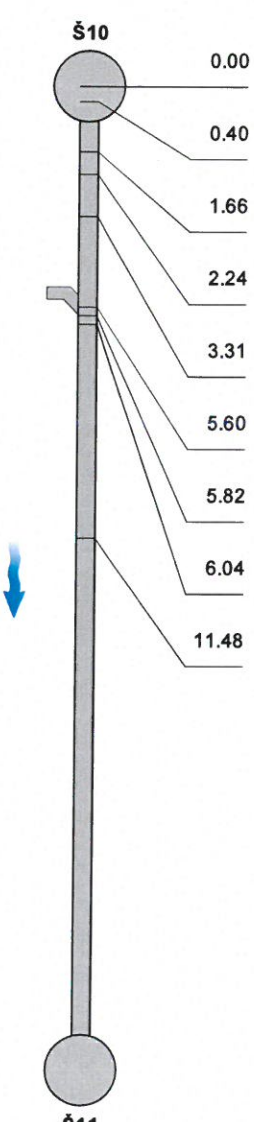


Kontrola úseku - 15.03.2021 - 10-11

Datum 15.03.2021	Kamera RC 85	Počasí Pěkné, suché	Název sekce (úseku) 10-11	Č. 2
Název projektu Domov Horizont	Médium pro video	Vozidlo 8B30763	Operátor	Číslo úlohy 1

Obec / Místo Kyjov	Šachta nahoře Š10	Délka roury [m] 0
Ulice	Typ šachty nahoře šachty	Délka sekce [m] 25,00
Poloha	Šachta dole Š11	Délka inspekce 11,48
Mapa	Typ šachty dole šachty	Rok výstavby
Profilu [mm] Kruhový 300mm	Účel inspekce Kontrola stavu	
Typ sekce Gravitační kanalizace	Inspekční metoda TV inspekce	
Použití odpadní kanalizace	Směr inspekce Ve směru toku	
Odvodnění	Vyčištěno Ano	
Materiál Beton	Poznámka	


1:184	m +	Kód	Pozorování	MPEG	Fotka	Stupeň
	0.00	BCDA	Počáteční uzel: vstupní šachta	00:00:05		
	0.40	BCDA	Počáteční uzel: vstupní šachta / potrubí	00:00:09		
	1.66	BAFJC	Korozní jevy kvůli biochemickému narušení nad vodní hladinou u 12 hodin do 12 hodin	00:00:23		
	2.24	BAP	Dutý prostor (kaverna) je viditelný z důvodu poškození od 9 hodin	00:00:52	1	
	3.31	BAP	Dutý prostor (kaverna) je viditelný z důvodu poškození od 9 hodin	00:01:27	2	
	5.60	BCAAA	Přípojka: Odbočka, otevřená od 3 hodin	00:02:18	3	
	5.82	BDB	Obecná poznámka / mezišachta	00:03:09		
	6.04	BCDA	Počáteční uzel: vstupní šachta / potrubí	00:03:30		
	11.48	BAAA	Deformace průřezu roury: Vertikální, zmenšila sa výška rúry u 12 hodin do 12 hodin	00:05:49	4	

Obrázky úseku - 15.03.2021 - 10-11

Obec / Misto	Ulice	Datum	Název sekce (úseku)	Č.
Kyjov		15.03.2021	10-11	2




1, 00:00:52, 2.24m
 Dutý prostor (kaverna) je viditelný z důvodu poškození od 9 hodin

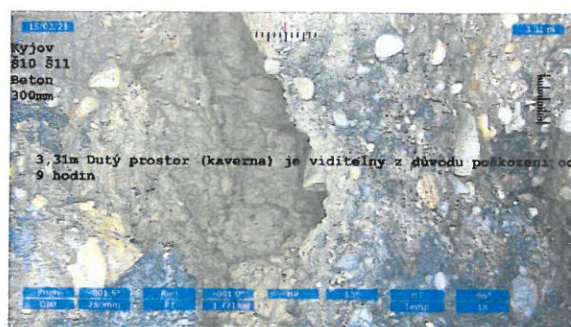

2, 00:01:27, 3.31m
 Dutý prostor (kaverna) je viditelný z důvodu poškození od 9 hodin



3, 00:02:18, 5.60m
 Připojka: Odbočka, otevřená od 3 hodin

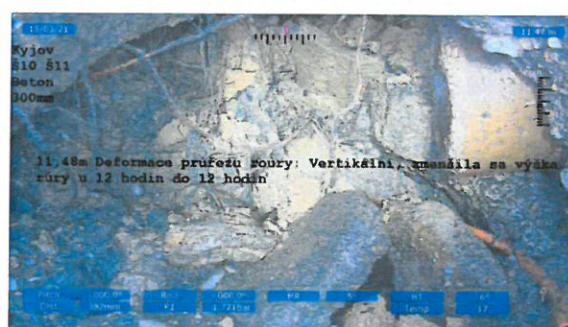


4, 00:05:49, 11.48m
 Deformace průřezu roury: Vertikální, zmenšila se výška rury u 12 hodin do 12 hodin

Kontrola úseku - 15.03.2021 - 10-11


Datum 15.03.2021	Kamera RC 85	Počasi Pěkné, suché	Název sekce (úseku) 10-11	Č. 2
Název projektu Domov Horizont	Stav kanalizace 3	Vozidlo 8B30763	Operátor Michal Bábiček	Číslo úlohy 1

Obec / Misto Kyjov	Šachta nahoře Š10	Délka roury [m] 0
Ulice	Typ šachty nahoře šachty	Délka sekce [m] 25,00
Poloha	Šachta dole Š11	Délka inspekce 25,00
Mapa	Typ šachty dole šachty	Rok výstavby
Profilu [mm] Kruhový 300mm	Účel inspekce Kontrola stavu	
Typ sekce Gravitační kanalizace	Inspekční metoda TV inspekce	
Použití odpadní kanalizace	Směr inspekce Proti směru toku	
Odvodnění	Vyčištěno Ano	
Materiál Beton	Poznámka Havarijní stav	

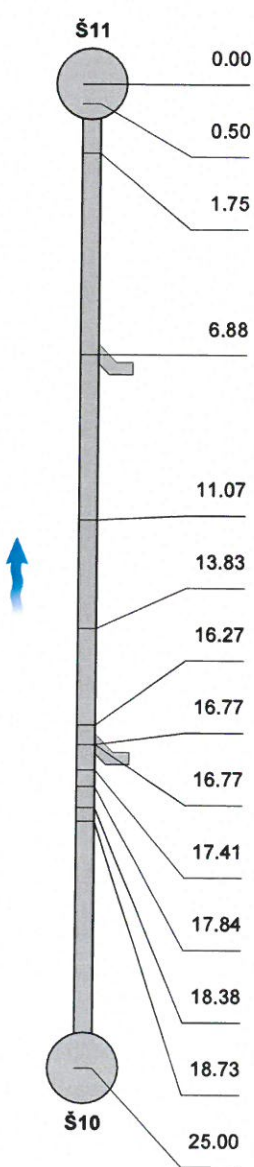1:184	m +	Kód	Pozorování	MPEG	Fotka	Stupeň
						
0.00	BCDA	Počáteční uzel: vstupní šachta	00:00:19			
0.50	BCDA	Počáteční uzel: vstupní šachta / potrubí	00:00:21			
1.75	BAFJC	Korozní jevy kvůli biochemickému narušení nad vodní hladinou u 12 hodin do 12 hodin	00:00:41			
6.88	BCAAA	Přípojka: Odbočka, otevřená od 9 hodin	00:02:45		1	
11.07	BAP	Dutý prostor (kaverna) je viditelný z důvodu poškození od 11 hodin	00:04:35		2, 3	
13.83	BAP	Dutý prostor (kaverna) je viditelný z důvodu poškození od 2 hodin	00:05:47		4	
16.27	BCEA	Koncový uzel: vstupní šachta / potrubí	00:06:58			
16.77	BCAAA	Přípojka: Odbočka, otevřená od 10 hodin	00:07:50		5	
16.77	BDB	Obecná poznámka / mezišachta	00:07:57			
17.41	BCDA	Počáteční uzel: vstupní šachta / potrubí	00:08:43			
17.84	BCEA	Koncový uzel: vstupní šachta	00:09:57			
18.38	BCDA	Počáteční uzel: vstupní šachta	00:10:11			
18.73	BCDA	Počáteční uzel: vstupní šachta / potrubí	00:10:38			
25.00	BAAA	Deformace průřezu roury: Vertikální, zmenšila sa výška rúry u 12 hodin do 12 hodin	00:12:22		6	

Obrázky úseku - 15.03.2021 - 10-11


Obec / Místo	Ulice	Datum	Název sekce (úseku)	Č.
Kyjov		15.03.2021	10-11	2

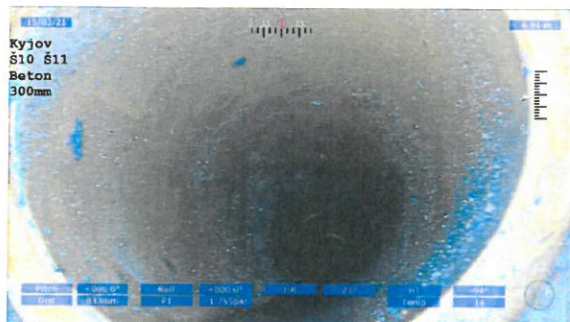


1, 00:02:45, 6.88m
Připojka: Odbočka, otevřená od 9 hodin



2, 00:04:35, 11.07m
Dutý prostor (kaverna) je viditelný z důvodu poškození od 11 hodin

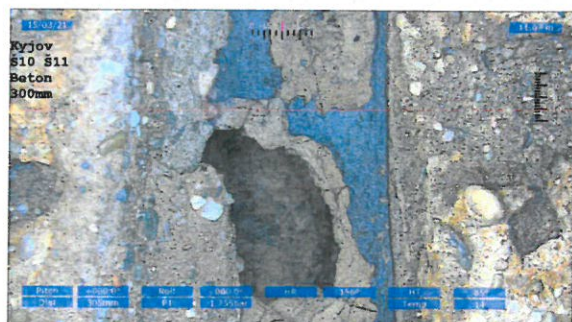


3, 00:04:35, 11.07m
Dutý prostor (kaverna) je viditelný z důvodu poškození od 11 hodin

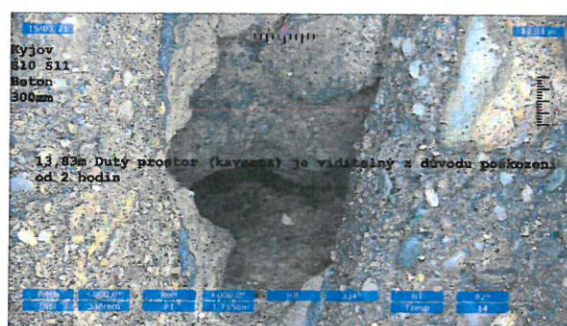


4, 00:05:47, 13.83m
Dutý prostor (kaverna) je viditelný z důvodu poškození od 2 hodin

Obrázky úseku - 15.03.2021 - 10-11

Obec / Místo	Ulice	Datum	Název sekce (úseku)	Č.
Kyjov		15.03.2021	10-11	2

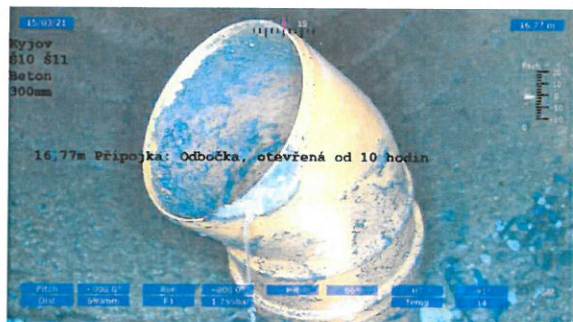

5, 00:07:50, 16.77m
Připojka: Odbočka, otevřená od 10 hodin

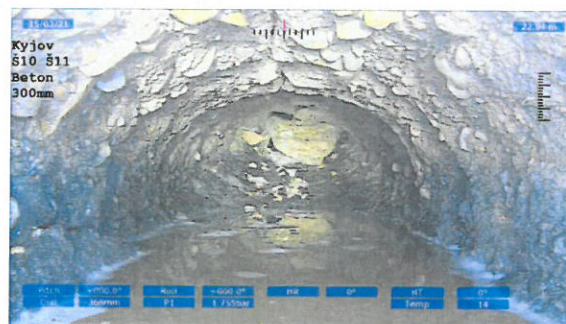

6, 00:12:22, 25.00m
Deformace průřezu roury: Vertikální, zmenšila sa výška rúry u 12 hodin do 12 hodin