

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	3896-5		
Název mostu:	Most přes místní potok v Lubném		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 3896		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	3.919 km	Staničení na úseku: 3.919 km	
Rok postavení:	1912		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Jihomoravský		
Okres:	Brno-venkov		
Obec (MČ):	Lubné		
Katastrální území:	Lubné		
Správce mostu:	kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Sever, cestmistrovství Tišnov		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 65.0 \text{ t}$ $V_r = 78 \text{ t}$ $V_e = 131 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 12.0 \text{ t}$ Rok: 2021			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 2.95 m Délka NK: 4.05 m Šikmost: Levá 86.67 g Volná šířka: 5.60 m Celková šířka mostu: 8.00 m Plocha mostu: 32.40 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -620122 Y: -1140429 WGS: 49.355114°N 16.277380°E Popis spodní stavby: Opěry: z lomového kamene. Popis nosné konstrukce: Polokruhová klenba z lomového kamene tl. 0.55m. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 4.40 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.10 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Délka: 9.00 až 9.00 m	Druh: Masivní opěra Šířka: 0.80 až 0.80 m	Materiál: Kámen Výška: 3.00 až 3.00 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 2.95 m Rozpětí: 3.50 m Převažující materiál: Kámen Druh statického působení: Klenba	Kolmá světlost: 2.85 m Šířka NK min.: - m Další materiál: Nezadaný Prefabrikát: Nezadaný	Konstrukční výška: 0.55 m Šířka NK max.: - m
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 4.00 m	Skladba vozovky:	
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Zábradlí: I č.10, 2xmadlo I č.10, I č.8, v. 1.0m.	Výrobce:	Délka: - m
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			

Archivace projektu: Nezadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: V - Špatný

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 27.5.2021


Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 16.2.2022 09:18 Vytisknul z BMS: Procházková Zuzana, Ing.

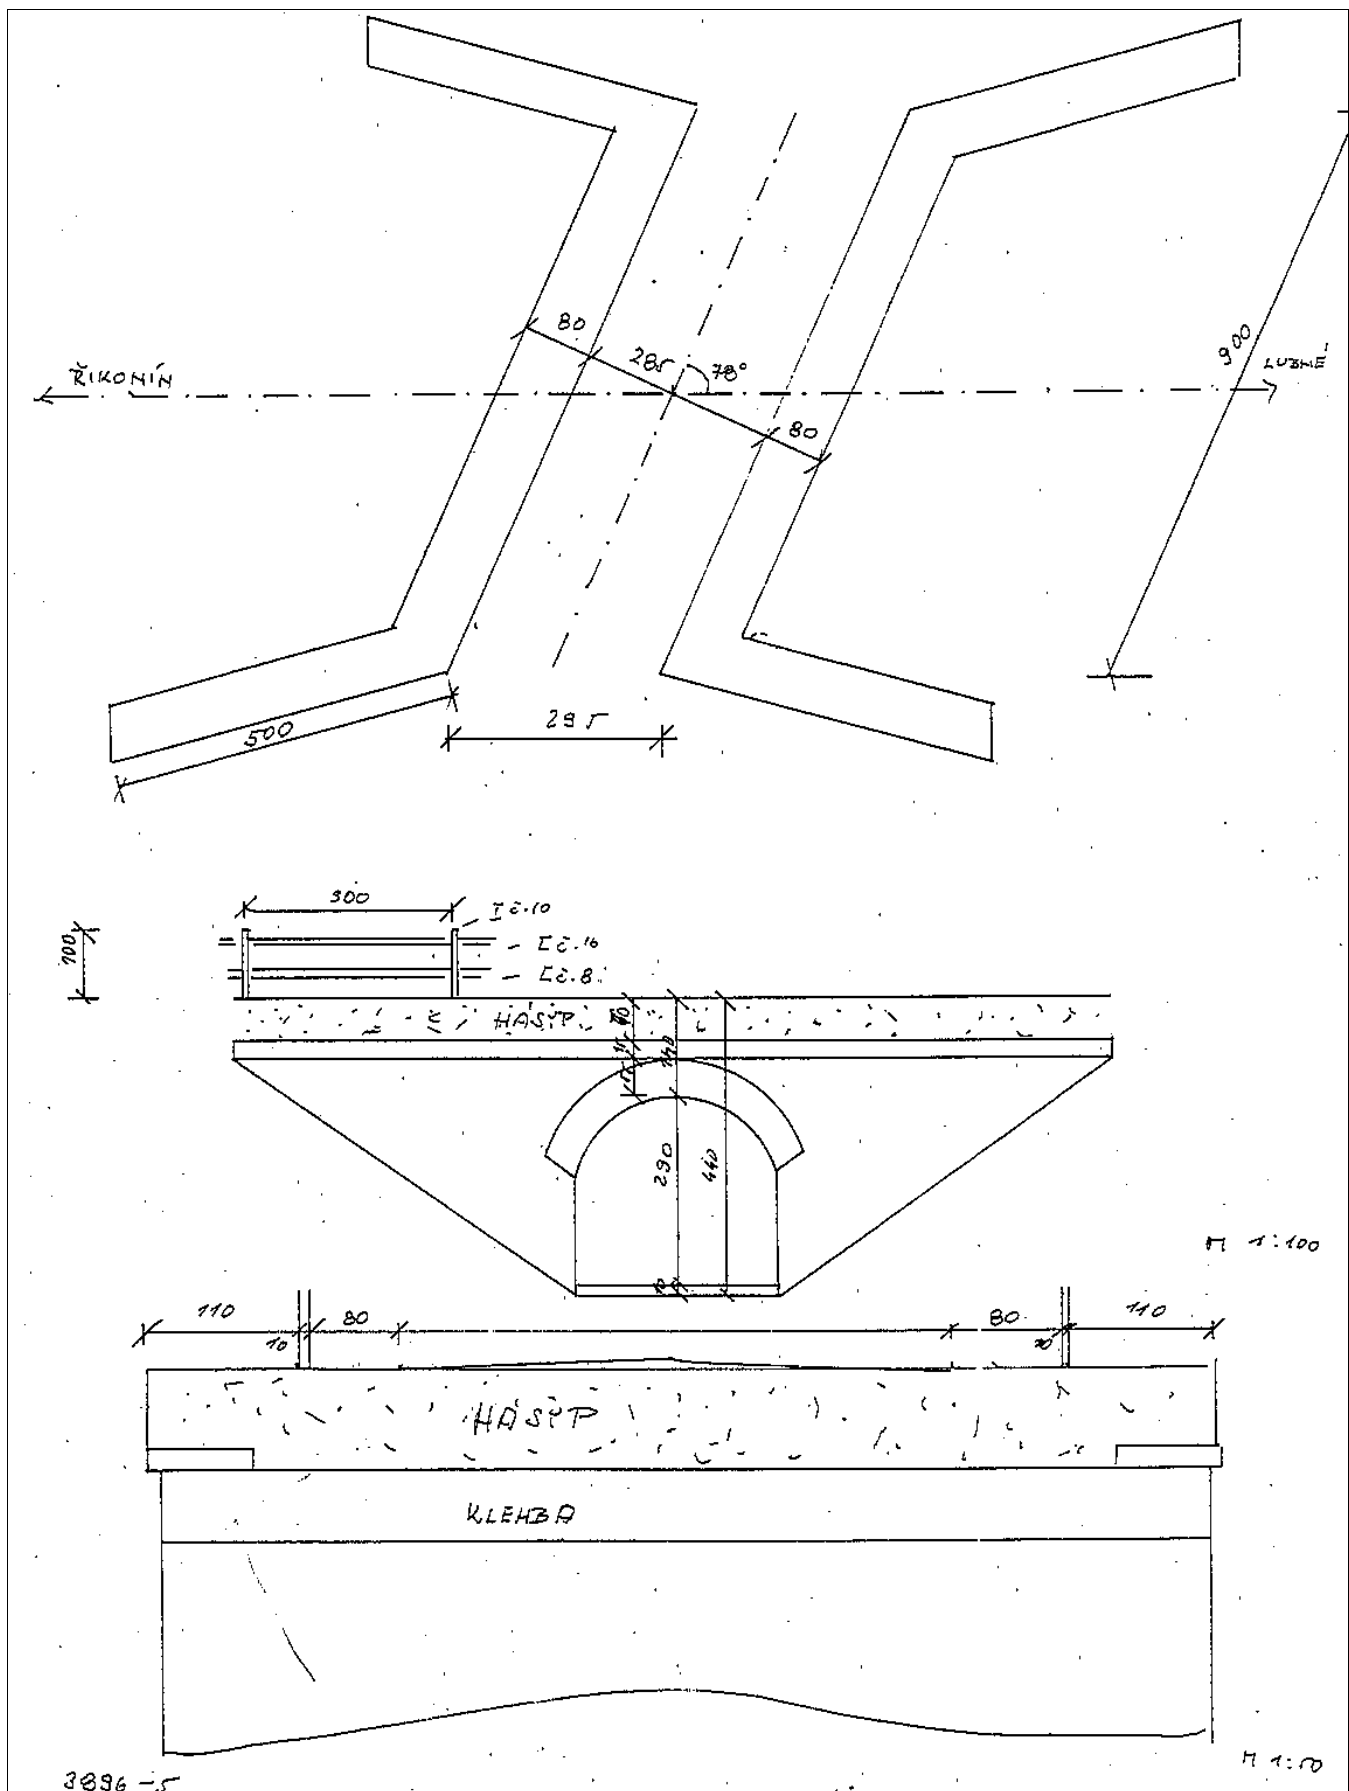

3896-5

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML