

KASTLOVÉ OKNO 8TABULKOVÉ OBDÉLNÉ S MEZISLOUPKEM

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU


DATEC: 50. LÉTA 20. STOLETÍ
KASTLOVÉ OKNO OBDÉLNÉHO TVARU, TVOŘENÉ DVĚMA DVOUKŘÍDLÝMI OKNY SPOJENÝMI MEZISLOUPKEM, VŠECHNA KŘÍDLA ZAJIŠTĚNA KLIČKAMI S ROZVOROU. PROFILY JSOU HMOTNĚJŠÍ, OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮŘEZU, PO VNITŘNÍM OBVODU JEN S PODKOSENÍM, PO VNĚJŠÍM S RÁDIUSEM. KŘÍDLA DĚLENÁ PŘÍČKAMI VŽDY NA 2 TABULKY.
HLOUBKA DEŠTĚNÍ JE VELMI MALÁ.
PANTY JSOU PLECHOVÉ STÁČENÉ, KLIČKY A ROZVORY HLINÍKOVÉ.
V RÁMCI POVÁLEČNÝCH ÚPRAV OBJEKTU SE JEDNÁ O DOBOVĚ TYPICKÁ OKNA. AKTUÁLNÍ STAV OKEN NENÍ DOBRÝ, MALÁ HLOUBKA DEŠTĚNÍ NAVÍC ZHORŠUJE TEPELNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI OKNA.



VNĚJŠÍ POHLED



POHLED ZE VNITŘ

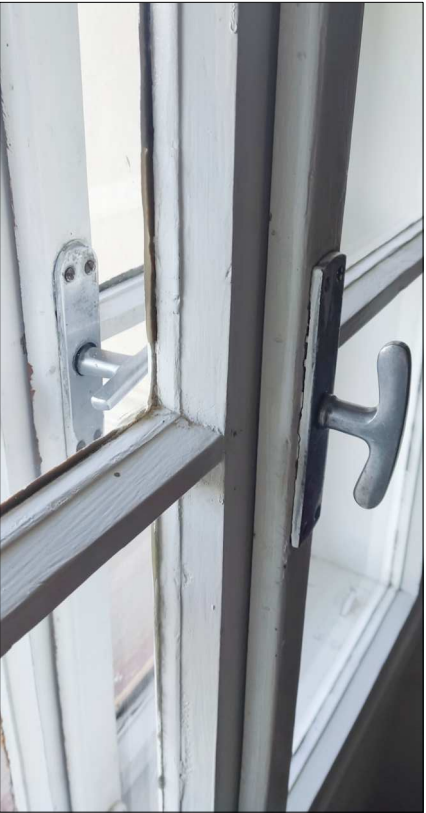

KLIČKY A PROFILACE KŘÍDEL


DETAIL PROFILACE KŘÍDEL



DETAIL S PARAPETEM



BAKELITOVÝ DISTANČNÍK

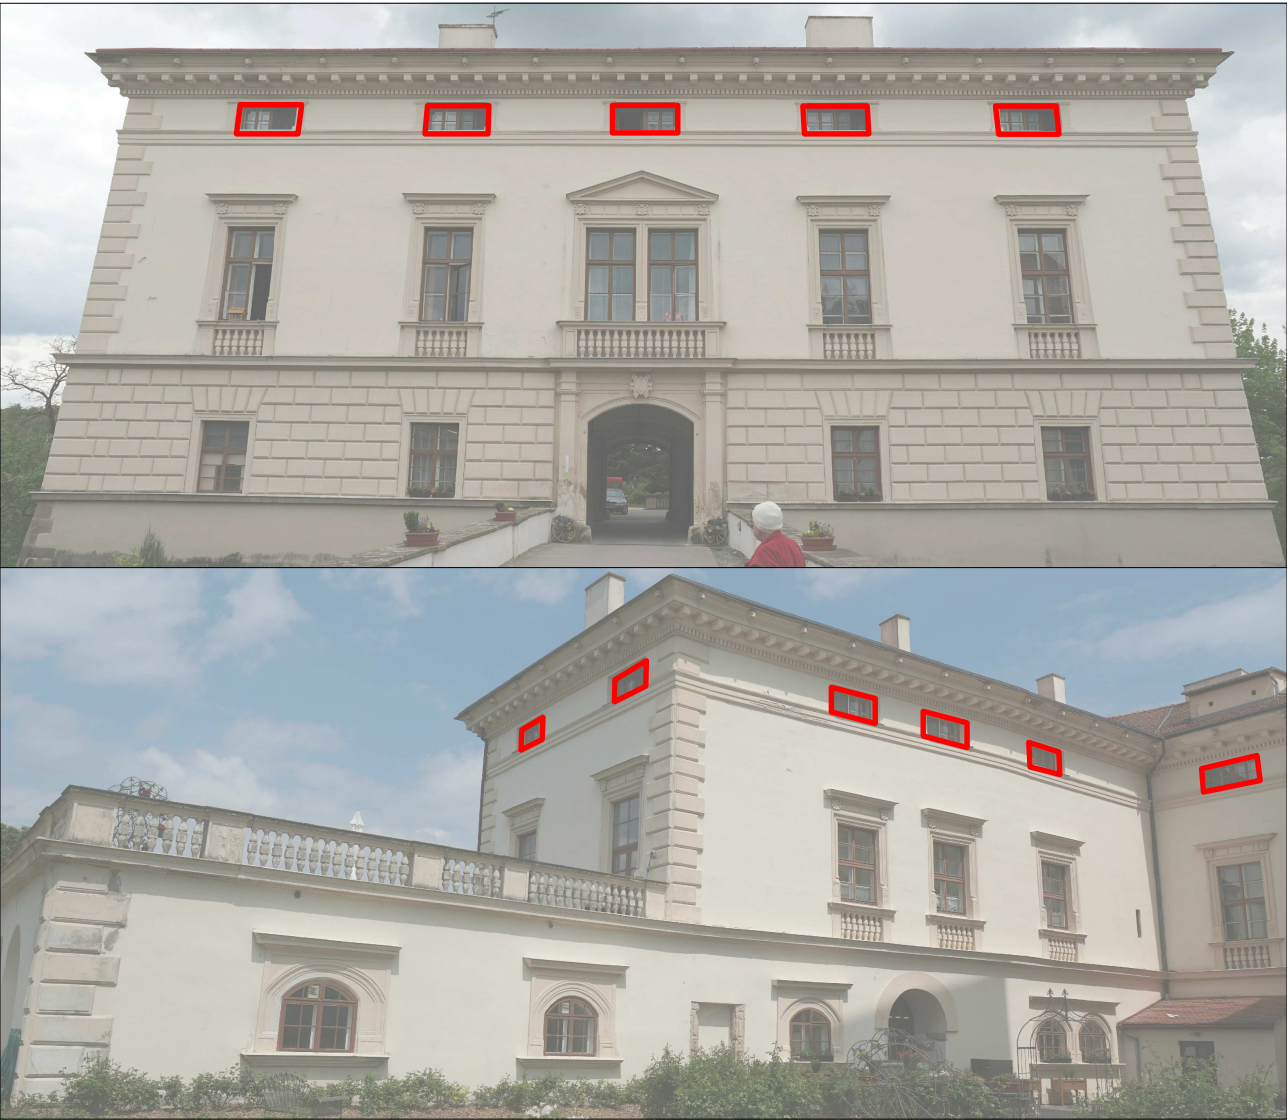

VÝPIS DOTČENÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ

KÓD OKNA	MÍSTNOST	ŘEŠENÍ	ODKAZ NA VÝKRES	POZN.
C-3-01, -02	CHODBA	NOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ	6	
C-3-04, -05, -06	POKOJE	NOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ	6	
C-3-08, -09, -10	POKOJE	NOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ	6	
C-3-11	AKTIVAČNÍ MÍSTNOSTI	NOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ	6	
C-3-12, -13, -14	POKOJE	NOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ	6	
C-3-15	KOUPELNA	NOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ	6	
C-3-16	SCHODIŠTĚ	NOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ	6	
C-3-17	PEČOVATELKY	NOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ	6	
C-3-18, -19	POKOJE	NOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ	6	
C-3-20, -21	POKOJE	NOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ	6	
C-3-22	SKLAD	NOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ	6	
C-3-23, -24, -25	CHODBA	NOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ	6	
C-3-26, -27	HALA	NOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ	6	

NÁVRH ŘEŠENÍ - NAHRAZENÍ NOVÝMI VÝPLNĚMI

STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ BUDOU NAHRAZENY OKNY V SOUČASNÉM TEPELNĚ-TECHNICKÉM STANDARDU. NAVRŽENO JE POUŽITÍ TYPOVÝCH OKEN EURO IV-78 S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 A BÍLÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM.
NÁTĚRY BUDOU PROVEDENY VODOUŘEDITELNOU SILNOVRSTVOU LAZUROU, VNĚJŠÍ BARVA HNĚDÁ, VNITŘNÍ BÍLÁ - ODSŤÍN BAREV BUDE VYZKOUŠEN.
VZHLÉDEM K JINÉMU POMĚRU DIMENZÍ OKENNÍCH PROFILŮ BUDE KVŮLI ZACHOVÁNÍ PODÍLU PROSKLENÝCH ČÁSTÍ ZMĚNĚNO ČLENĚNÍ VÝPLNÍ Z ČTYŘKŘÍDLÝCH NA DVOUKŘÍDLÉ, NICMÉNĚ POHLEDOVÉ VYZNĚNÍ 8 TABULKOVÉHO OKNA ZŮSTANE TOTOŽNÉ.

ZÁMEK ČERNÁ HORA - oprava vnějších výplní otvorů

PASPORT OKENNÍCH VÝPLNÍ